




DK50 4X4VRT/M

DK50 6X4VRT/M

SK NÁVOD NA POUŽITIE

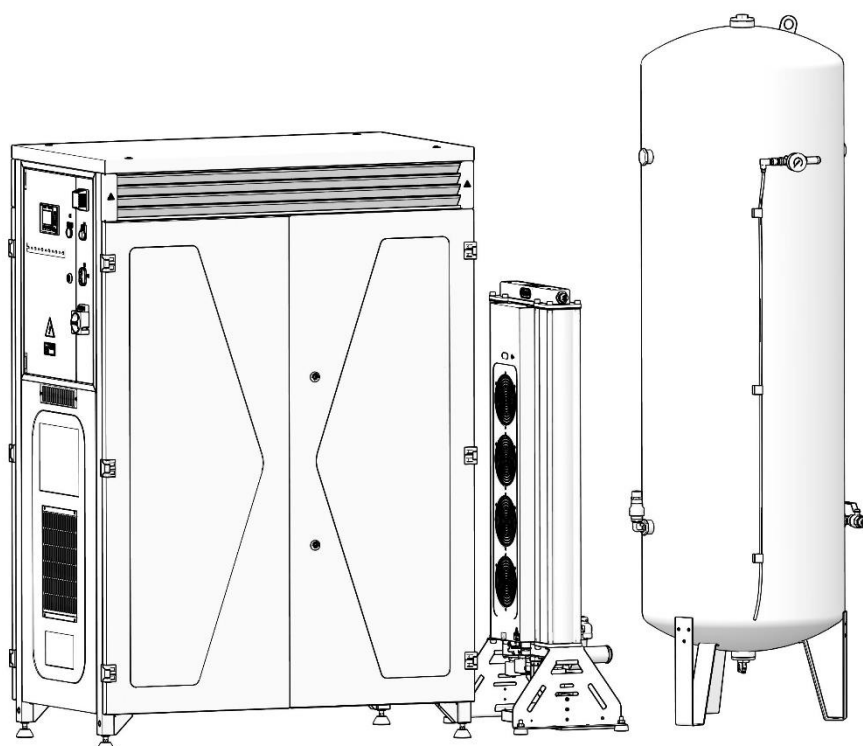

KOMPRESOR

DK50 4x4VRT/M
DK50 6x4VRT/M



EKOM spol. s r. o.
Priemyselná 5031/18
SK-921 01 Piešťany
Slovak Republic
tel.: +421 33 7967255
fax: +421 33 7967223

www.ekom.sk
email: ekom@ekom.sk

DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE

06/2024

NP-DK50-Nx4VRTM-AD-A-
SK-10_06-2024
112000555-0006

OBSAH

| | |
|---|-----------|
| VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE | 5 |
| 1. ZHODA S POŽIADAVKAMI SMERNÍC EURÓPSKEJ ÚNIE..... | 5 |
| 2. POUŽITÉ SYMBOLY..... | 5 |
| 3. POUŽITIE ZARIADENIA | 6 |
| 4. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY..... | 7 |
| 5. SKLADOVACIE A PREPRAVNÉ PODMIENKY..... | 8 |
| POPIS VÝROBKU | 9 |
| 6. VARIANTY | 9 |
| 7. DOPLNKOVÉ VYBAVENIE | 11 |
| 8. FUNKCIA VÝROBKU | 13 |
| TECHNICKÉ ÚDAJE | 16 |
| INŠTALÁCIA | 20 |
| 9. INŠTALAČNÉ PODMIENKY..... | 20 |
| 10. ZOSTAVENIE KOMPRESORA | 21 |
| 11. PNEUMATICKÉ PRIPOJENIE | 24 |
| 12. ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE | 27 |
| 13. PRVÉ UVEDENIE DO PREVÁDZKY..... | 33 |
| 14. PNEUMATICKÉ SCHÉMY | 34 |
| OBSLUHA | 37 |
| 15. ZAPNUTIE KOMPRESORA | 38 |
| 16. VYPNUTIE KOMPRESORA | 46 |
| ÚDRŽBA VÝROBKU | 47 |
| 17. ÚDRŽBA VÝROBKU | 47 |
| 18. Odstavenie | 63 |
| 19. LIKVIDÁCIA PRÍSTROJA..... | 63 |
| VYHLÁDÁVANIE PORÚCH A ICH ODSTRÁNENIE | 64 |
| 20. INFORMÁCIE O OPRAVÁRENSKEJ SLUŽBE | 66 |
| PRÍLOHA | 67 |
| 21. PARAMETRE MAPOVANIA | 67 |
| 22. ZÁZNAM O INŠTALÁCII | 69 |

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Návod na použitie si pred použitím výrobku starostlivo prečítajte a uschovajte. Návod na použitie slúži na správne používanie - inštaláciu, obsluhu a údržbu výrobku.

Návod na použitie zodpovedá pri tlači vyhotoveniu výrobku a stavu podľa príslušných bezpečnostno-technických noriem. Výrobca si vyhradzuje všetky práva na ochranu pre uvedené zapojenia, postupy a

názvy.

Slovenská verzia predstavuje originál návodu na použitie. Preklad návodu na použitie je vykonaný v súlade s najlepšimi znalosťami. V prípade nejasností platí slovenská verzia textu.

Návod na použitie je pôvodný, preklad je vykonaný v súlade s najlepšimi znalosťami.

1. ZHODA S POŽIADAVKAMI SMERNÍC EURÓPSKEJ ÚNIE

Tento výrobok je v zhode s požiadavkami smerníc Európskej únie 2006/42/EC, 2014/29/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU a je bezpečný pri použití v súlade so zamýšľaným použitím a dodržaní všetkých

bezpečnostných pokynov.

Návod na použitie je vypracovaný v súlade s požiadavkami smernice 2006/42/EC.

2. POUŽITÉ SYMBOLY

V návode na použitie, na výrobku a balení sa používajú nasledujúce značky a symboly:



Všeobecná výstraha



Výstraha - nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom



Výstraha - kompresor je ovládaný automaticky



Výstraha - horúci povrch



Všeobecné upozornenie



Dodržiavaj návod na použitie



CE – označenie



Sériové číslo



Artiklové číslo



Pripojenie ochranného vodiča



Svorka pre ekvipotenciálne pospojovanie



Poistka



Vstup tlakového vzduchu



Výstup tlakového vzduchu



Vstup ovládacieho vodiča



Manipulačná značka na obale – krehké



Manipulačná značka na obale – týmto smerom nahor



Manipulačná značka na obale – chrániť pred dažďom



Manipulačná značka na obale – teplotné medze



Manipulačná značka na obale – obmedzené stohovanie



Značka na obale – recyklovateľný materiál



Výrobca

3. POUŽITIE ZARIADENIA

3.1. Zamýšľané použitie

Kompresor slúži ako zdroj čistého bezolejového stlačeného vzduchu pre použitie v priemysle a laboratóriách, kde stlačený vzduch vyhovuje svojimi parametrami a vlastnosťami.

Kompresor je určený výhradne na stláčanie vzduchu bez obsahu výbušných alebo chemicky nestabilných látok.

Kompresor je určený na prevádzku v čistých a suchých priestoroch.

3.2. Nesprávne použitie



Nebezpečenstvo kontaminácie.

Vzduch z kompresora nie je bez ďalšej úpravy vhodný na dýchanie a priamy kontakt s potravinami.



Nebezpečenstvo výbuchu.

Výrobok nie je určený na prevádzku v priestoroch, v ktorých hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Kompresor nesmie byť použitý na stláčanie agresívnych plynov.

Kompresor nesmie byť prevádzkovaný v priestoroch s výskytom horľavých pár.

Kompresor nesmie byť prevádzkovaný v iných podmienkach, ako je uvedené v Technických údajoch.

Akékoľvek použitie výrobku nad rámec zamýšľaného použitia sa považuje za nesprávne použitie. Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody alebo zranenia v dôsledku nesprávneho použitia alebo nerešpektovania pokynov uvedených v tomto návode na použitie. Riziko znáša výlučne prevádzkovateľ / používateľ.

4. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Výrobok je navrhnutý a vyrobený tak, aby boli minimalizované akékoľvek riziká spojené s jeho použitím a výrobok bol bezpečný pre používateľa aj pre okolie pri používaní podľa zamýšľaného použitia a dodržaní nasledujúcich pokynov.

4.1. Požadovaná kvalifikácia personálu

- Každý používateľ musí byť zaškolený výrobcom alebo organizáciou poverenou výrobcom, prípadne oboznámený s obsluhou zariadenia iným zaškoleným používateľom.
- Inštaláciu, nové nastavenia, zmeny, rozšírenia a opravy výrobku smie vykonávať len výrobca alebo organizácia poverená výrobcom (ďalej kvalifikovaný odborník).
- V opačnom prípade výrobca nenesie zodpovednosť za bezpečnosť, spoľahlivosť a správnu funkciu výrobku.

4.2. Všeobecné pokyny

- Pri prevádzke výrobku je potrebné rešpektovať zákony a regionálne predpisy platné v mieste používania. Za dodržiavanie predpisov je zodpovedný prevádzkovateľ a používateľ.
- Pred každým použitím výrobku je potrebné, aby sa používateľ presvedčil o jeho riadnej funkcii a bezpečnom stave. Pred zabudovaním kompresora do iných zariadení musí dodávateľ posúdiť, či dodávaný vzduch a konštrukcia zariadenia vyhovuje požiadavkám daného účelu použitia. Rešpektujte s týmto zreteľom technické údaje výrobku. Hodnotenie zhody má pri zabudovaní vykonávať výrobca - dodávateľ konečného výrobku.

4.3. Ochrana pred nebezpečným napätím a tlakom

- Zariadenie môže byť pripojené iba na správne namontovanú zásuvku s ochranným pripojením.
- Pred pripojením výrobku sa musí skontrolovať, či sú sieťové napätie a sieťový kmitočet uvedené na výrobku v súlade s hodnotami napájacej siete.
- Pred uvedením výrobku do prevádzky treba skontrolovať prípadné poškodenia pripájaných pneumatických a elektrických rozvodov. Poškodené pneumatické a elektrické vedenia sa musia ihneď vymeniť.
- Pri nebezpečných situáciách alebo technických poruchách je potrebné výrobok ihneď odpojiť zo siete (vytiahnuť sieťovú vidlicu).
- Poistný ventil sa nesmie prestavovať a používať na odtlakovanie vzdušníka.
- Pretlakový ventil sa nesmie prestavovať a používať na odtlakovanie zariadenia

4.4. Originálne náhradné diely a príslušenstvo

- Bezpečnosť obsluhujúceho personálu a bezporuchová prevádzka výrobku sú zaručené len pri používaní originálnych častí výrobku. Používať sa smie len príslušenstvo a náhradné diely uvedené v technickej dokumentácii alebo vyslovene povolené výrobcom.
- Na škody, ktoré vznikli používaním iného príslušenstva a náhradných dielov ako predpisuje alebo odporúča výrobca, sa záruka nevzťahuje a výrobca za ne nenesie zodpovednosť.

5. SKLADOVACIE A PREPRAVNÉ PODMIENKY

Kompresor sa od výrobcu zasiela v prepravnom obale. Tým je výrobok zabezpečený pred poškodením pri preprave.



Nebezpečenstvo poškodenia pneumatických častí.

Kompresor sa smie prepravovať len bez tlaku. Pred prepravou nevyhnutne vypustiť tlak vzduchu z tlakovej nádrže a tlakových hadíc, z komôr sušiča a vypustiť kondenzát zo vzdušníka a z odlučovača kondenzátu na sušiči.



Originálny obal uschovať pre prípadné vrátenie zariadenia. Pri preprave používať podľa možnosti vždy originálny obal kompresora pre optimálnu ochranu výrobku. Ak bude počas záručnej lehoty potrebné výrobok vrátiť, výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym zabalením výrobku.



Kompresor prepravovať nastojato, vždy zaistený prepravným fixovaním.



Počas prepravy a skladovania chrániť kompresor pred vysokou vlhkosťou, nečistotou a extrémnymi teplotami. Neskladovať v priestoroch spolu s prchavými chemickými látkami.



Ak nie je uschovanie originálneho obalu možné, zlikvidujte ho šetrne k životnému prostrediu. Prepravný kartón sa môže vyhodiť so starým papierom.



Zariadenie je zakázané skladovať a prepravovať mimo definovaných podmienok, pozri nižšie.

5.1. Podmienky okolia

Výrobky je možné skladovať v priestoroch a dopravných prostriedkoch bez stôp prchavých chemických látok pri nasledujúcich klimatických podmienkach:

Teplota

–25°C až +55°C, do 24h až +70°C


Relatívna vlhkosť

max. 90% (bez kondenzácie)


POPIS VÝROBKU**6. VARIANTY**

Kompresor sa vyrába podľa účelu v týchto variantoch:


| | |
|-----------------------|---|
| DK50 4x4VRT/M | Pozostáva z modulov: |
| DK50 6x4VRT/M | 1 modul kompresora pozostávajúci zo 4 alebo 6 agregátov a riadením zostavy |
| | 2 modul adsorpčného sušiča s prepojovacími hadicami |
| | 3 modul vzdušníka |
| DK50 4x4VRTS/M | Pozostáva z modulov: |
| DK50 6x4VRTS/M | 1 modul kompresora doplnený o zvukovo-izolačné krytovanie pozostávajúci zo 4 alebo 6 agregátov a riadením zostavy |
| | 2 modul adsorpčného sušiča s prepojovacími hadicami |
| | 3 modul vzdušníka |

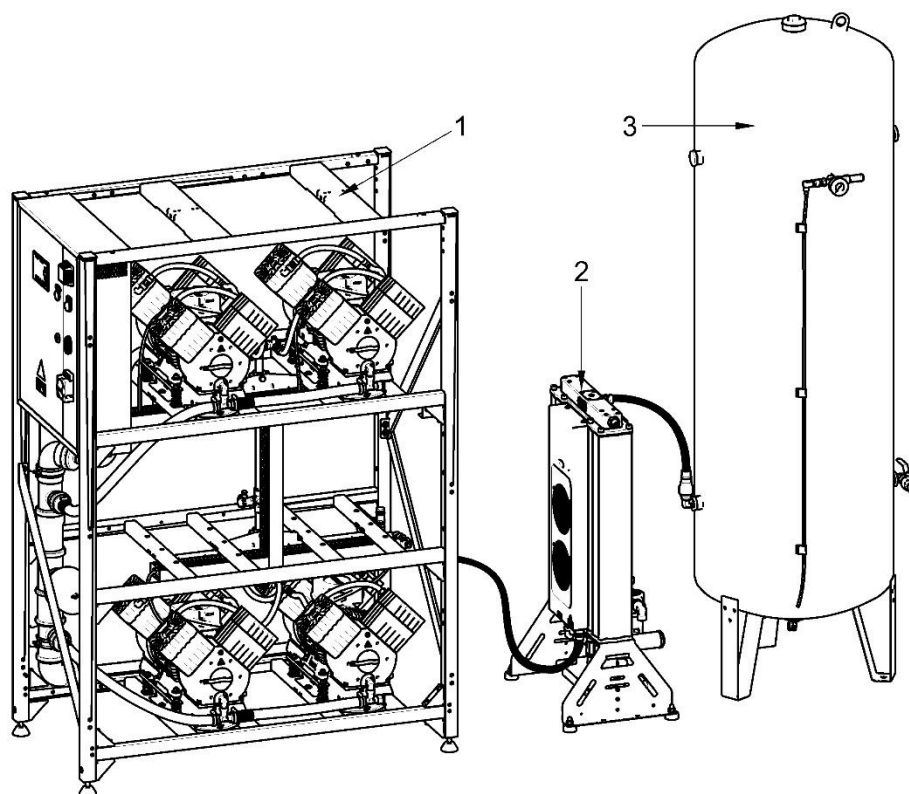


DK 50 4x4VRT/M

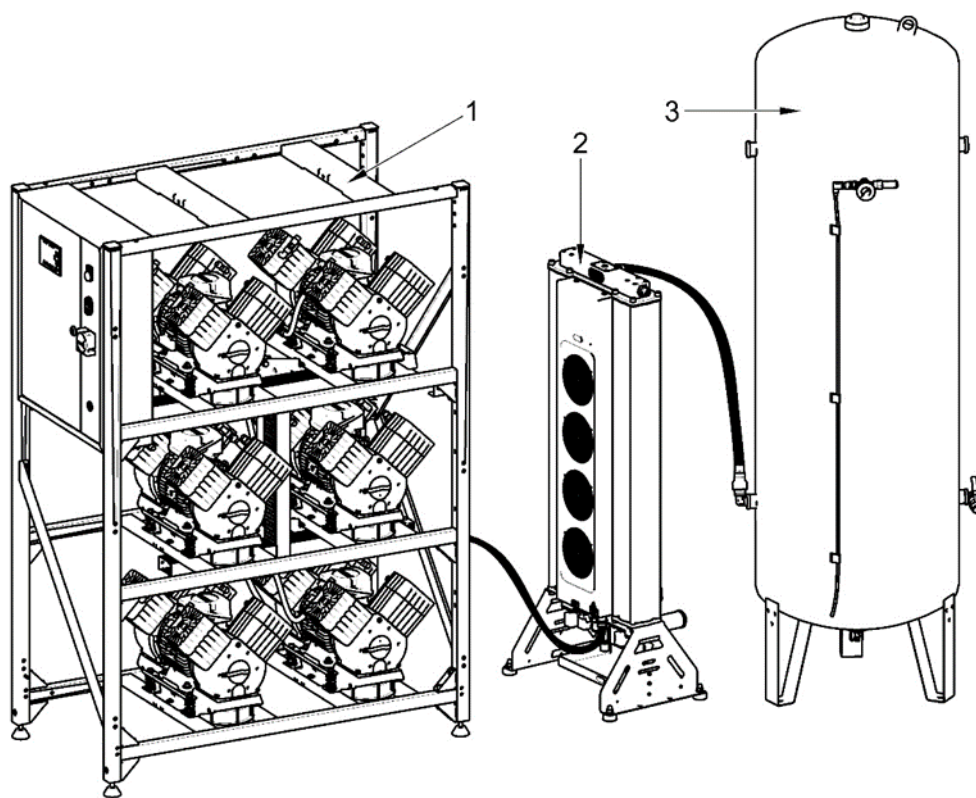

DK 50 6x4VRT/M

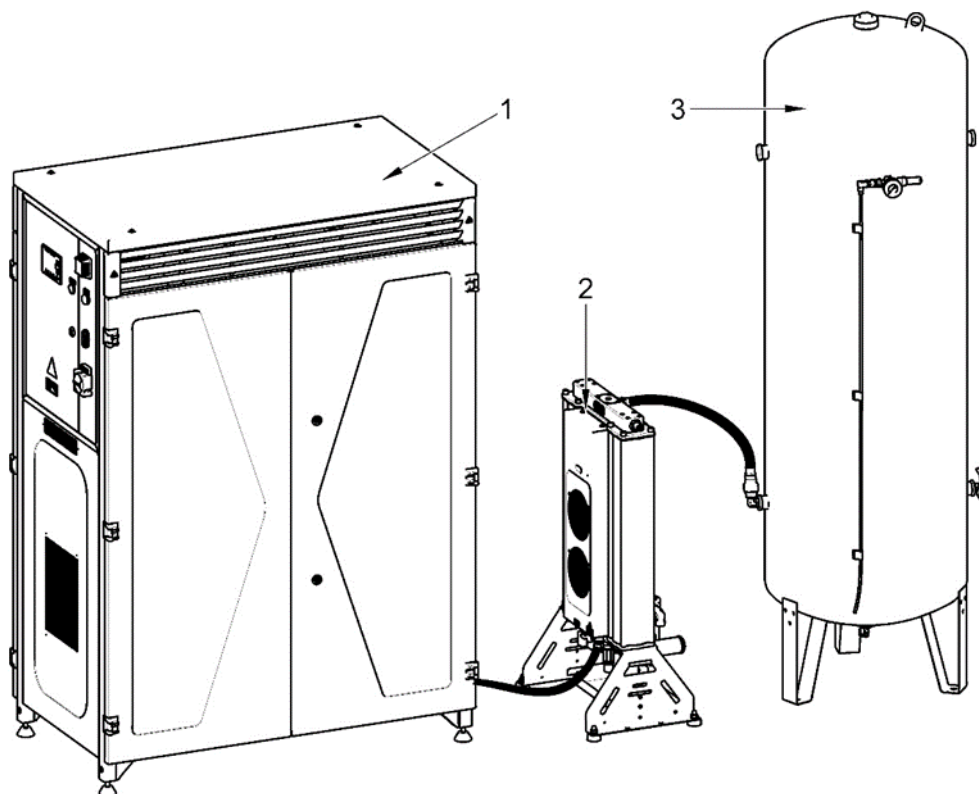

DK50 4x4VRTS/M

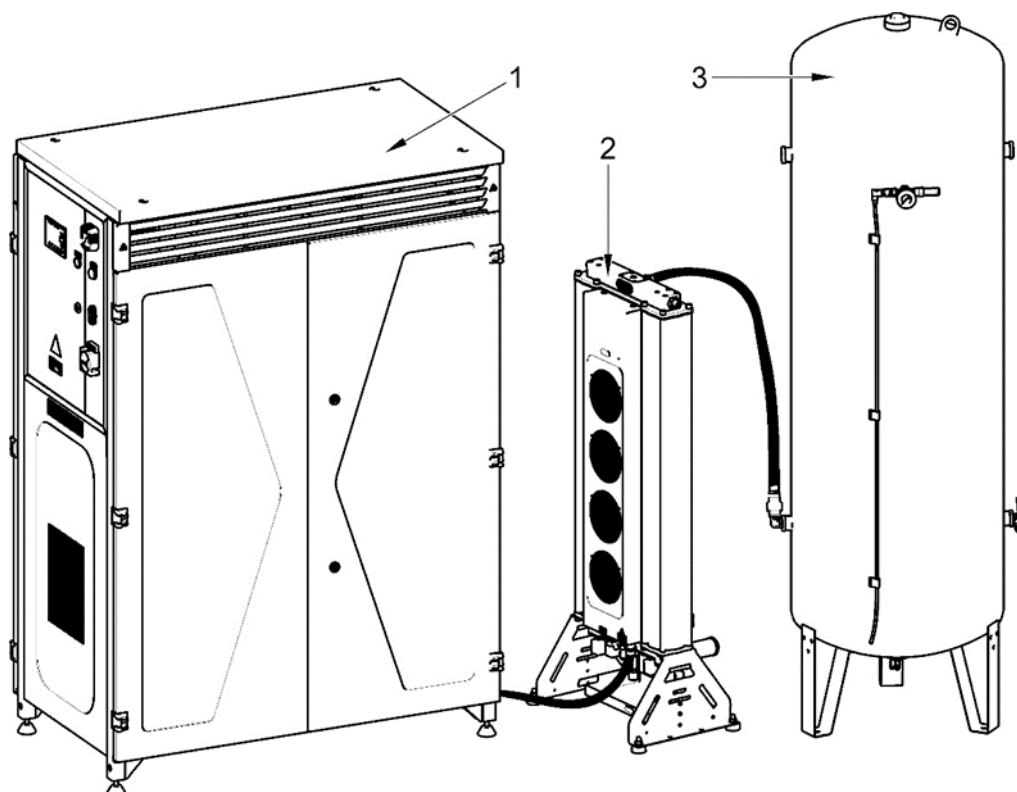

DK50 6x4VRTS/M

7. DOPLNKOVÉ VYBAVENIE

Doplňkové vybavenie nie je predmetom základnej dodávky, je potrebné objednať ho osobitne.

Sada pre zväčšenie výkonnosti DK50 4x4VRT/M

V prípade, že výkonnosť kompresora DK50 4x4VRT nie je dostatočná, je možné

požiadat' výrobcu o doplnenie výrobku o sadu pre zväčšenie výkonnosti kompresora do DK50 6x4VRT/M.

Sada na rozšírenie DK50 4x4VRT/M vytvorí z pôvodného kompresora plnohodnotný kompresor DK50 6x4VRT/M s požadovanými parametrami veľmi efektívnym spôsobom pri optimálnych nákladoch.

| Použitie | Centrálne nasávanie | Pôvodný typ sušiča | Nový typ sušiča | Menovité napätie/ pracovný tlak | Artiklové číslo |
|----------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| DK50 4x4VRT/M | nie | AD1000E | AD1500E | 3x400V/50Hz (6-8bar) | 447000009-171 |
| DK50 4x4VRTS/M | | | | 3x400V/50Hz (8-10bar) | 447000009-172 |
| DK50 4x4VRT/M | áno | AD1000E | AD1500E | 3x400V/50Hz (6-8bar) | 447000009-173 |
| DK50 4x4VRTS/M | | | | 3x400V/50Hz (8-10bar) | 447000009-174 |

Sada centrálného nasávania agregátov

Sada je riešená centrálnym dostatočne dimenzovaným filtrom umiestneným na module kompresora, odkiaľ je nasávaný

vzduch vedený rozvodmi k jednotlivým agregátom. Tým sa dosiahne predĺženie intervalu výmeny centrálného filtra (po 2000 hodinách) voči intervalu výmeny filtrov jednotlivých kompresorov a zabezpečí sa

jednoduchšia a rýchlejšia výmena centrálneho filtra.

| Použitie | Artiklové číslo |
|----------------|-----------------|
| DK50 4x4VRT/M | 447000001-021 |
| DK50 4x4VRTS/M | 447000001-020 |
| DK50 6x4VRT/M | 447000001-019 |
| DK50 6x4VRTS/M | 447000001-018 |

Sada filtrov výstupného stlačeného vzduchu

Kompresor môže byť vybavený sadou filtrov podľa požiadavky. Filtračná sada môže byť doplnená o regulátor tlaku vzduchu.



V prípade požiadavky na iný stupeň filtrácie vzduchu je treba túto požiadavku dohodnúť s dodávateľom a špecifikovať v objednávke.

| Typ | Použitie | Stupeň filtrácie / μ m/ | Funkcia obtoku* | Artiklové číslo |
|---------|---------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| FS 40F | DK50 4x4VRT/M | 1 | nie | 604014119-000 |
| FS 40M | | 1+0,1 | | 604014119-004 |
| FS 40S | | 1+0,01 | | 604014119-024 |
| FS 40AH | | 1+AC+HC (0,01) | | 604014119-005 |

| Typ | Použitie | Stupeň filtrácie / μ m/ | Funkcia obtoku* | Artiklové číslo |
|---------|---------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| FS 41F | DK50 6x4VRT/M | 1 | nie | 604014119-006 |
| FS 41M | | 1+0,1 | | 604014119-010 |
| FS 41S | | 1+0,01 | | 604014119-025 |
| FS 41AH | | 1+AC+HC (0,01) | | 604014119-011 |

*) Uvedené FS neobsahujú obtok filtrov, ktorý zabezpečí kontinuálny tok vzduchu pri výmene filtračnej vložky. Takúto sadu je potrebné objednať samostatne.

regulátora tlaku výstupného stlačeného vzduchu podľa požiadavky. Regulátor je potrebné si vybrať podľa použitia k filtračnej sade, alebo samostatne. Regulátor zabezpečí konštantný tlak na výstupe z kompresora.

Sada regulátora k filtračným sadám

Kompresor môže byť vybavený sadou

| Typ | Použitie | Artiklové číslo |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| Regulátor komplet | DK50 4x4VRT/M DK50 6x4VRT/M | 604014125-000 |

Držiaky k filtračným sadám



Ku každej sade je potrebné doobjednať vhodný držiak.

| Typ | Použitie | Artiklové číslo |
|---------------------|---------------|-----------------|
| Držiak na kompresor | DK50 4x4VRT/M | 603014139-000 |
| Držiak na stenu | DK50 6x4VRT/M | 603014120-000 |

Krytovanie (zvukovo-izolačné) modulu kompresora

Krytovanie modulu kompresora zabezpečí

zníženie hlučnosti kompresora až o 11 dB/A/ voči modulu kompresora bez krytovania pri súčasnom dosiahnutí intenzívneho chladenia agregátov pri trvalom režime prevádzky S1.

| Použitie | S centrálnym nasávaním | Artiklové číslo |
|--------------------------------|------------------------|-----------------|
| DK50 4x4VRT/M DK50 6x4VRT/M | áno | 447000001-022 |
| DK50 4x4VRT/M DK50 6x4VRT/M | nie | 447000001-023 |


8. FUNKCIA VÝROBKU

8.1. Kompresor s adsorpčným sušičom


Obr. 1: Agregáty kompresora (12) nasávajú atmosférický vzduch cez vstupné filtre a stlačený ho dodávajú cez spätné ventily do pneumatického rozvodu. Z tohto rozvodu je vedený prepojovacou hadicou (13) do externého adsorpčného sušiča (8). Po vstupe do modulu sušiča sa vzduch najprv ochladí v stavanom chladiči (9) a ďalej cez odlučovač kondenzátu (10) vstupuje do aktívnej komory

s adsorbentom (11), kde je vzduch vysušený. Časť vzduchu sa smeruje do druhej, regenerovanej komory, kde tento vzduch odoberá vlhkosť z adsorbentu a cez tlmič hluku (21) je uvoľňovaný do okolia. Činnosť komôr sa cyklicky prepína. Vysušený a filtrovaný vzduch prechádza cez spätný ventil (23) do vzdušníka (2). Upravený vzduch vo vzdušníku pripravený pre ďalšie použitie.

Obr. 1 - Kompresor so sušičom

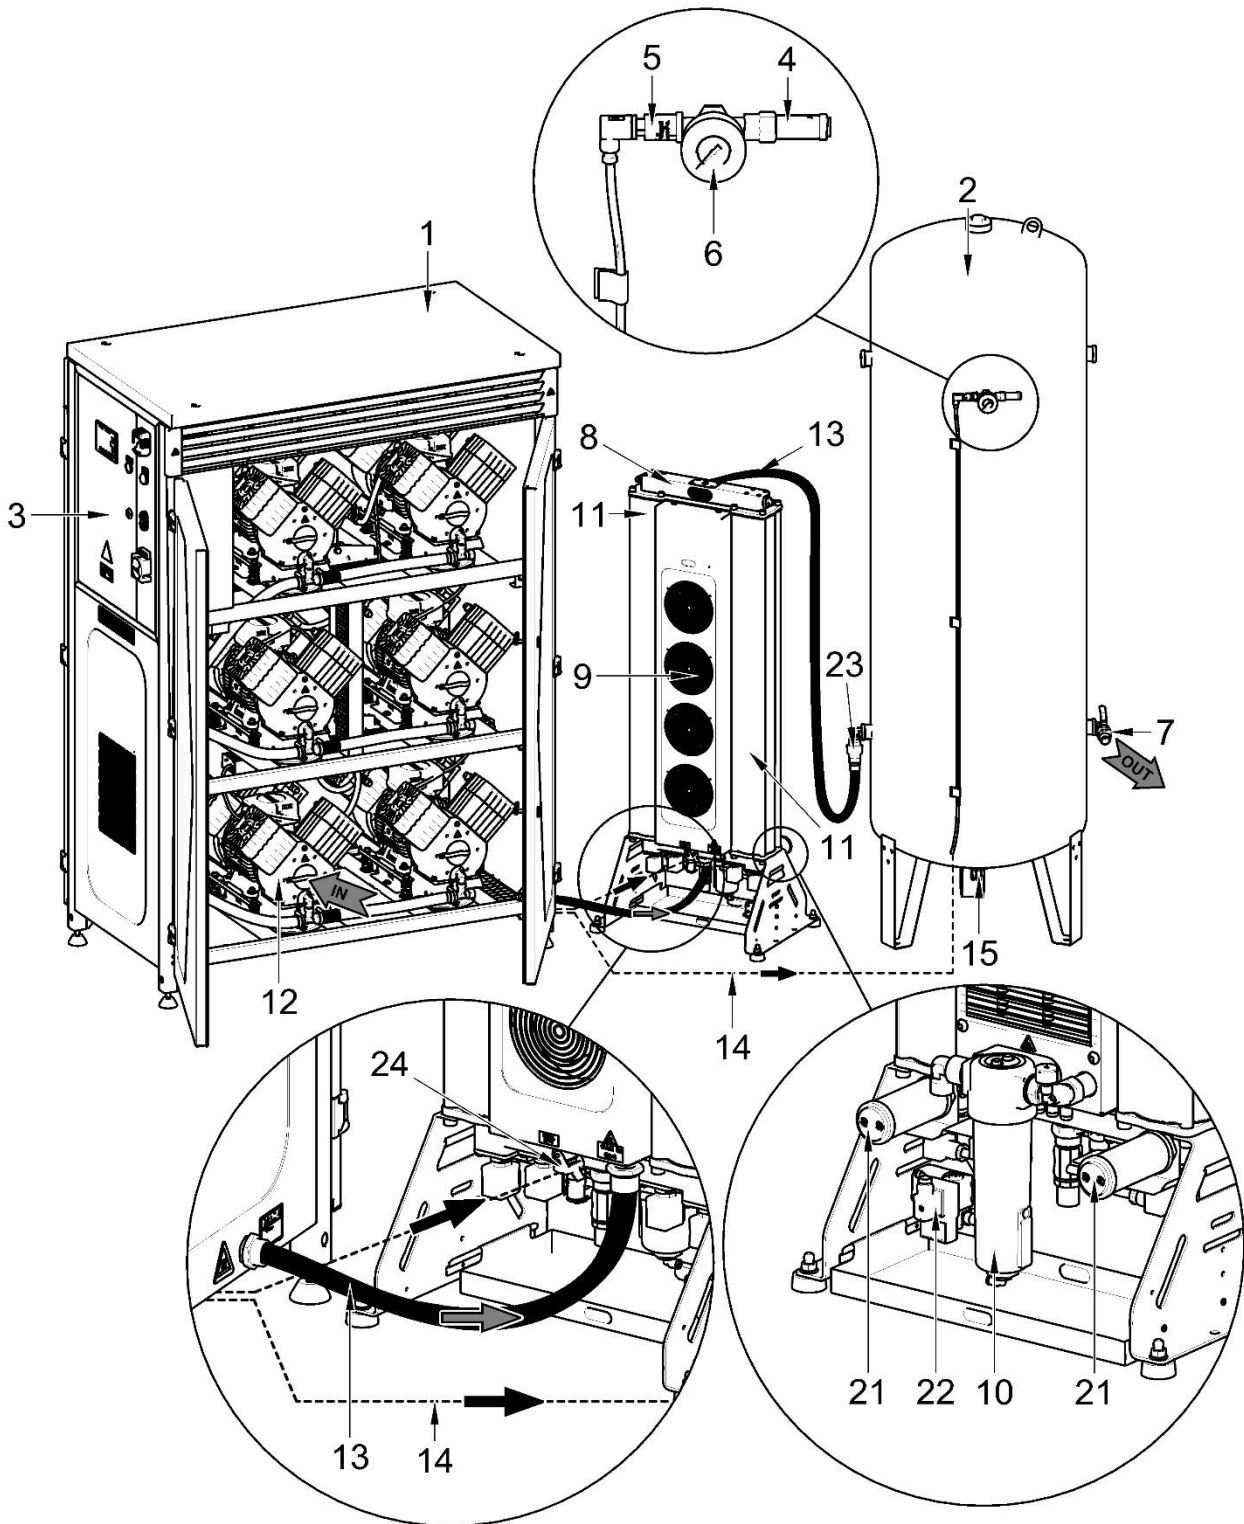

Obr. 2 – Rozvodná skriňa / rozvádzač

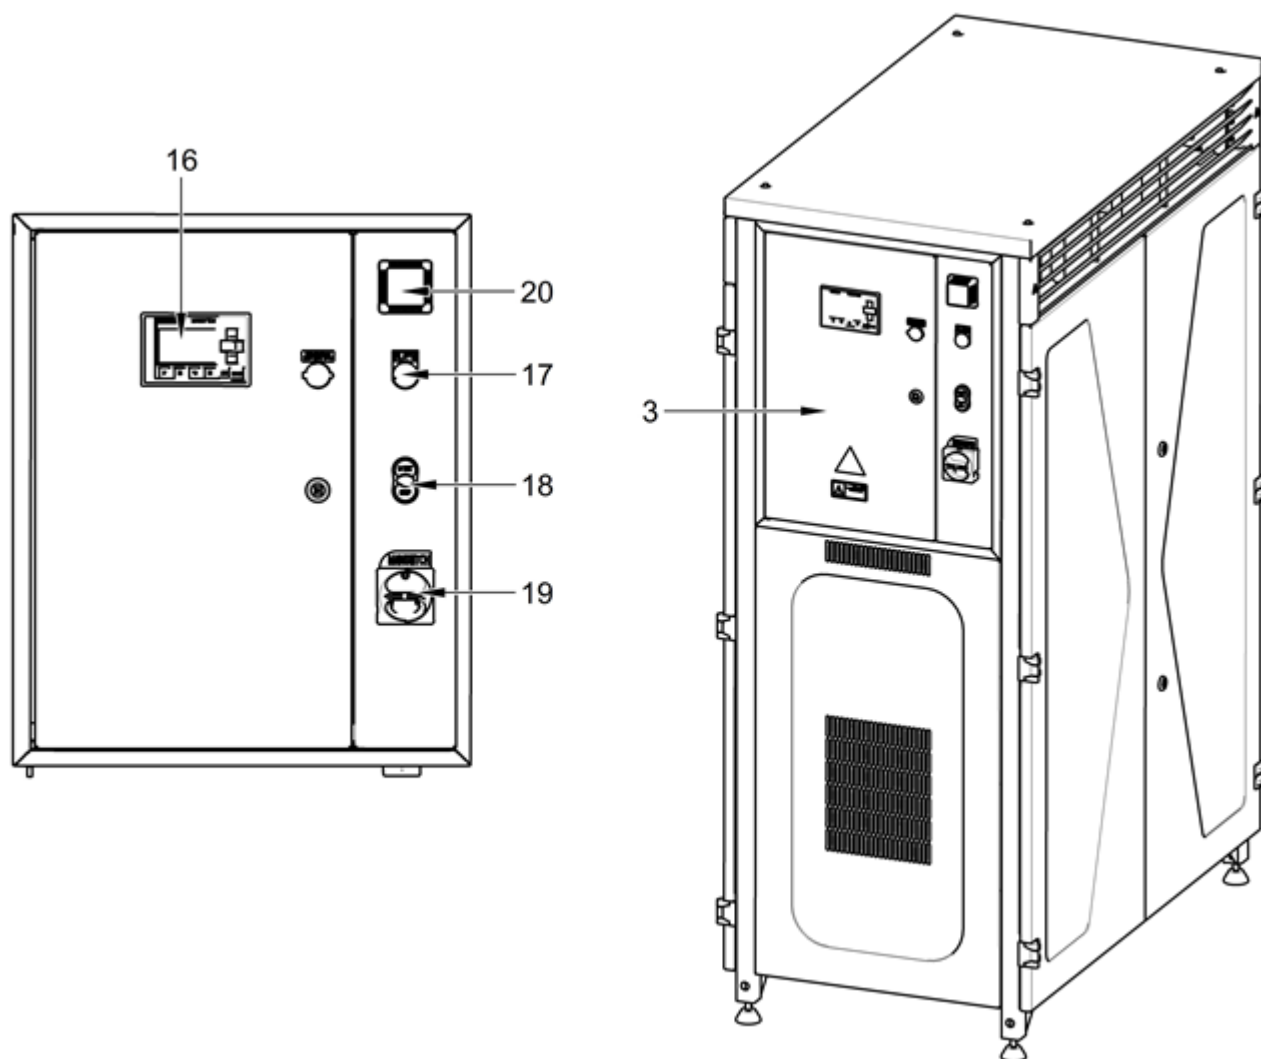**Popis k obrázkom 1-2:**

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Modul kompresora | 13. Prepojovacie hadice |
| 2. Vzdušník | 14. Elektrické káble |
| 3. Rozvodná skriňa / Rozvádzač | 15. Odkalovací ventil |
| 4. Poistný ventil | 16. Displej |
| 5. Snímač tlaku | 17. Signálka – alarm |
| 6. Tlakomer | 18. Štart/stop tlačidlo |
| 7. Výstupný ventil | 19. Hlavný vypínač |
| 8. AD Sušič | 20. Snímač teploty |
| 9. Vstavaný chladič | 21. Tlmič hluku |
| 10. Odlučovač kondenzátu | 22. Solenoidný ventil odvod kondenzu |
| 11. Komora sušiča | 23. Spätný ventil |
| 12. Agregát | 24. Konektor |

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kompresory sú konštruované pre prevádzku v suchých, vetraných a bezprašných vnútorných priestoroch pri nasledujúcich klimatických podmienkach:

Teplota

+5°C až +40°C




Relatívna vlhkosť

max. 70%

| Pracovný tlak 6 – 8 bar | | DK50 4x4VRT/M | DK50 4x4VRTS/M | DK50 6x4VRT/M | DK50 6x4VRTS/M |
|---|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Menovité napätie | V, Hz | 3x400, 50 | 3x400, 50 | 3x400, 50 | 3x400, 50 |
| Frekvencia ^{a)} | | | | | 3x400, 60 |
| Výkonnosť pri pretlaku 6 bar (FAD) pri PDP-20°C | l/min | 910 | 910 | 1370 | 1370 1385 |
| Výkonnosť pri pretlaku 6 bar (FAD) pri PDP-40°C | l/min | 870 | 870 | 1300 | 1300 |
| Pracovný tlak ^{b)} | bar | 6,0 – 8,0 | 6,0 – 8,0 | 6,0 – 8,0 | 6,0 – 8,0 |
| Menovitý prúd | A | 22 | 22 | 29 | 29 |
| Hlavné istenie | A | 25 | 25 | 32 | 32 |
| Hlavný elektrický prívod | mm ² | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Krytie | | IP10 | IP30 | IP10 | IP30 |
| Výkon motora | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Objem vzdušníka | l | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kvalita vzduchu – filtrácia | µm | - | - | - | - |
| Povolený prevádzkový tlak poistného ventilu | bar | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Hladina hluku pri pretlaku 5 bar (L _{pA}) | dB | ≤80 | ≤70 | ≤83 | ≤72 |
| Režim prevádzky | % | S1-100 | S1-100 | S1-100 | S1-00 |
| Stupeň sušenia - PDP pri 7 bar ^{d)} | °C | ≤ -20 ≤ -40 | ≤ -20 ≤ -40 | ≤ -20 ≤ -40 | ≤ -20 ≤ -40 |
| Čas naplnenia vzdušníka z 0 do 7 bar | s | 150 | 150 | 115 | 115 |
| Hmotnosť netto ^{c)} | kg | 439 | 572 | 531 | 664 |
| Hmotnosť – modul kompresora | kg | 268 | 401 | 350 | 483 |
| Hmotnosť – modul sušiča | kg | 44 | 44 | 54 | 54 |
| Hmotnosť vzdušníka | kg | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Rozmery (netto) š x h x v | mm | 2875x2090x705 | 2875x2090x705 | 2875x2090x705 | 2875x2090x705 |
| Rozmery – modul kompresora (š x h x v) | mm | 1235x1720x630 | 1235x1755x705 | 1235x1720x630 | 1235x1760x705 |
| Rozmery – modul sušiča | mm | 530x965x350 | 530x965x350 | 530x1310x350 | 530x1310x350 |
| Rozmery vzdušníka (š x h x v) | mm | 730x2090x705 | 730x2090x705 | 730x2090x705 | 730x2090x705 |
| Požadovaná výmena chladiaceho vzduchu v miestnosti | m ³ /hod. | 2250 | 2250 | 3000 | 3000 |

- a) Prevedenie kompresora uviesť pri objednávaní
- b) Iný rozsah tlaku konzultovať s dodávateľom
- c) Hodnota hmotnosti je informatívny údaj, platí len pre výrobok bez doplnkového vybavenia
- d) Platí pri teplote okolia <math><30^{\circ}\text{C}</math> PDP – pressure dew point – tlakový rosný bod

Závislosť výkonnosti kompresora od pracovného tlaku

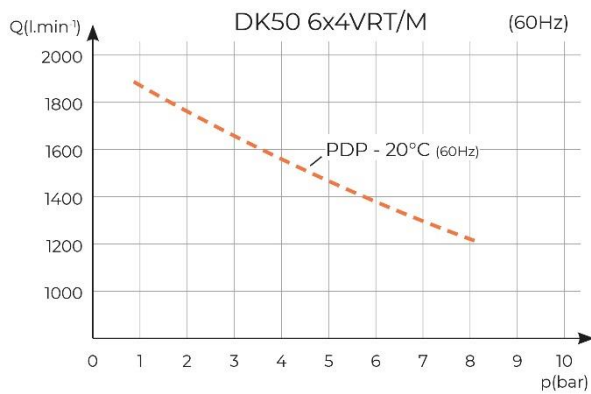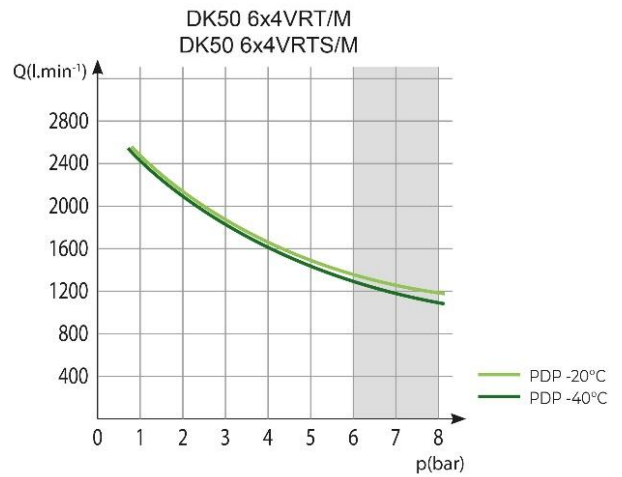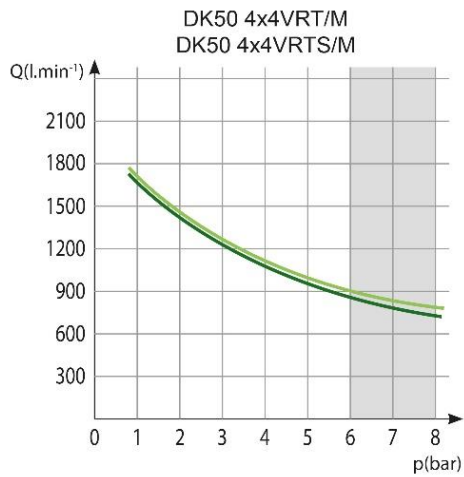

| Pracovný tlak 8 – 10 bar | | DK50 4x4VRT/M | DK50 4x4VRTS/M | DK50 6x4VRT/M | DK50 6x4VRTS/M |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Menovité napätie Frekvencia ^{a)} | V, Hz | 3x400, 50 | 3x400, 50 | 3x400, 50 | 3x400, 50 |
| Výkonnosť pri pretlaku 8 bar (FAD) pri PDP-20°C | l/min | 700 | 700 | 1050 | 1050 |
| Výkonnosť pri pretlaku 8 bar (FAD) pri PDP-40°C | l/min | 660 | 660 | 1000 | 1000 |
| Pracovný tlak ^{b)} | bar | 8,0 – 10,0 | 8,0 – 10,0 | 8,0 – 10,0 | 8,0 – 10,0 |
| Menovitý prúd | A | 23 | 23 | 30 | 30 |
| Hlavné istenie | A | 25 | 25 | 32 | 32 |
| Hlavný elektrický prívod | mm ² | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Krytie | | IP10 | IP30 | IP10 | IP30 |
| Výkon motora | kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Objem vzdušníka | l | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kvalita vzduchu – filtrácia | µm | - | - | - | - |
| Povolený prevádzkový tlak poistného ventilu | bar | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Hladina zvuku pri pretlaku 5 bar (L _{pA}) | dB | ≤80 | ≤70 | ≤83 | ≤82 |
| Režim prevádzky | % | S1-100 | S1-100 | S1-100 | S1-00 |
| Stupeň sušenia - PDP pri 7 bar ^{d)} | °C | ≤ -20 ≤ -40 | ≤ -20 ≤ -40 | ≤ -20 ≤ -40 | ≤ -20 ≤ -40 |
| Čas naplnenia vzdušníka z 0 do 7 bar | s | 150 | 150 | 115 | 115 |
| Hmotnosť netto ^{c)} | kg | 439 | 572 | 531 | 664 |
| Hmotnosť – modul kompresora | kg | 268 | 401 | 350 | 483 |
| Hmotnosť – modul sušiča | kg | 44 | 44 | 54 | 54 |
| Hmotnosť vzdušníka | kg | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Rozmery (netto) š x h x v | mm | 2875x2090x70 5 | 2875x2090x70 5 | 2875x2090x 705 | 2875x2090x7 05 |
| Rozmery – modul kompresora (š x h x v) | mm | 1235x1720x63 0 | 1235x1755x70 5 | 1235x1720x 630 | 1235x1760x7 05 |
| Rozmery – modul sušiča | mm | 530x965x350 | 530x965x350 | 530x1310x3 50 | 530x1310x35 0 |
| Rozmery vzdušníka (š x h x v) | mm | 730x2090x705 | 730x2090x705 | 730x2090x7 05 | 730x2090x70 5 |
| Požadovaná výmena chladiaceho vzduchu v miestnosti | m ³ /hod. | 2250 | 2250 | 3000 | 3000 |



^{a)} Prevedenie kompresora uviesť pri objednávaní

^{b)} Iný rozsah tlaku konzultovať s dodávateľom

^{c)} Hodnota hmotnosti je informatívny údaj, platí len pre výrobok bez doplnkového vybavenia

^{d)} Platí pri teplote okolia <30°C PDP – pressure dew point – tlakový rosný bod

Závislosť výkonnosti kompresora od pracovného tlaku

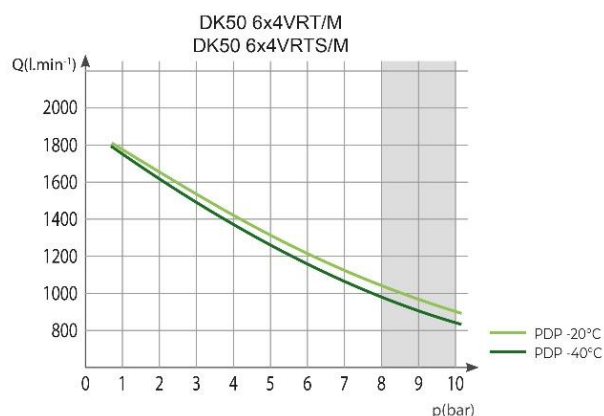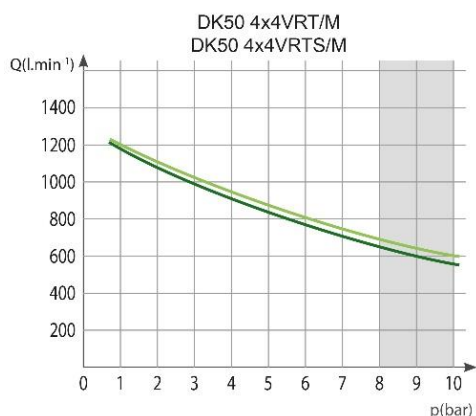

Korekcia FAD výkonnosti podľa nadmorskej výšky

Výkonnosť udávaná vo forme FAD („Free Air Delivery“) sa vzťahuje na podmienky:

| | | | |
|-------------------|-----------|-------------------|------|
| Nadmorská výška | 0 m.n.m. | Teplota | 20°C |
| Atmosférický tlak | 101325 Pa | Relatívna vlhkosť | 0% |

Pre prepočet FAD výkonnosti kompresora v závislosti od nadmorskej výšky je potrebné aplikovať korekčný faktor podľa nasledujúcej tabuľky:

| | | | | |
|-----------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| Nadm. výška [m.n.m.] | 0 -1500 | 1501 - 2500 | 2501 - 3500 | 3501 - 4500 |
| Korekčný faktor FAD | 1 | 0,8 | 0,71 | 0,60 |

INŠTALÁCIA

Nebezpečenstvo nesprávnej inštalácie.

Kompresor musí inštalovať a po prvýkrát uviesť do prevádzky len kvalifikovaný odborník. Jeho povinnosťou je zaškoliť obsluhujúci personál o používaní a údržbe zariadenia. Inštaláciu a zaškolenie obsluhy potvrdí zápisom v zázname o inštalácii zariadenia. (pozri kapitolu. Príloha)

9. INŠTALAČNÉ PODMIENKY

- Kompresor sa smie inštalovať a prevádzkovať len v suchých, dobre vetraných a bezprašných priestoroch pri podmienkach uvedených v kap. Technické údaje.



Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia.

Zariadenie nesmie byť prevádzkované vo vonkajšom prostredí, ani vo vlhkom alebo mokrom prostredí.



Nebezpečenstvo výbuchu.

Zariadenie je zakázané používať v priestoroch s prítomnosťou výbušných plynov, prachov alebo horľavých kvapalín.

- Kompresor sa musí inštalovať tak, aby bol ľahko prístupný pre obsluhu a údržbu a aby bol prístupný výrobný štítok.
- Kompresor musí stáť na rovnom, dostatočne stabilnom podklade (pozor na hmotnosť kompresora, pozri kap. Technické údaje).
- Kompresor musí byť umiestnený zo strany obsluhy minimálne 70 cm od steny pre umožnenie prúdenia chladiaceho vzduchu, bezpečnej obsluhy a servisu.
- Približne 70% elektrickej energie spotrebovanej kompresorovými

agregátmi sa zmení na teplo a preto v miestnosti, v ktorej sa nachádza kompresor musí byť riešená ventilácia, ktorá zabezpečí požadovanú výmenu chladiaceho vzduchu (pozri Technické údaje).



Nebezpečenstvo popálenia alebo požiaru! Pozor horúci povrch!

Pri činnosti kompresora sa časti agregátu, časti sušiča a prepojovacia hadica medzi sušičom a kompresorom zohrejú na vysoké teploty nebezpečné pre dotyk obsluhy alebo materiálu.




Nebezpečenstvo vysokej teploty

Je zakázané vytvárať prekážky pre prúdenie vzduchu pred a za chladičom sušiča. Môže dôjsť k nebezpečnému nárastu teploty vnútorných aj vonkajších častí sušiča.



Pri prvom uvedení do prevádzky môžete dočasne (na krátky čas) cítiť charakteristický pach nového výrobku. Tento pach je len krátkodobý a nebráni riadnemu používaniu výrobku. Po inštalácii zabezpečte vetranie miestnosti.

Obr. 3 :Inštalácia zariadenia

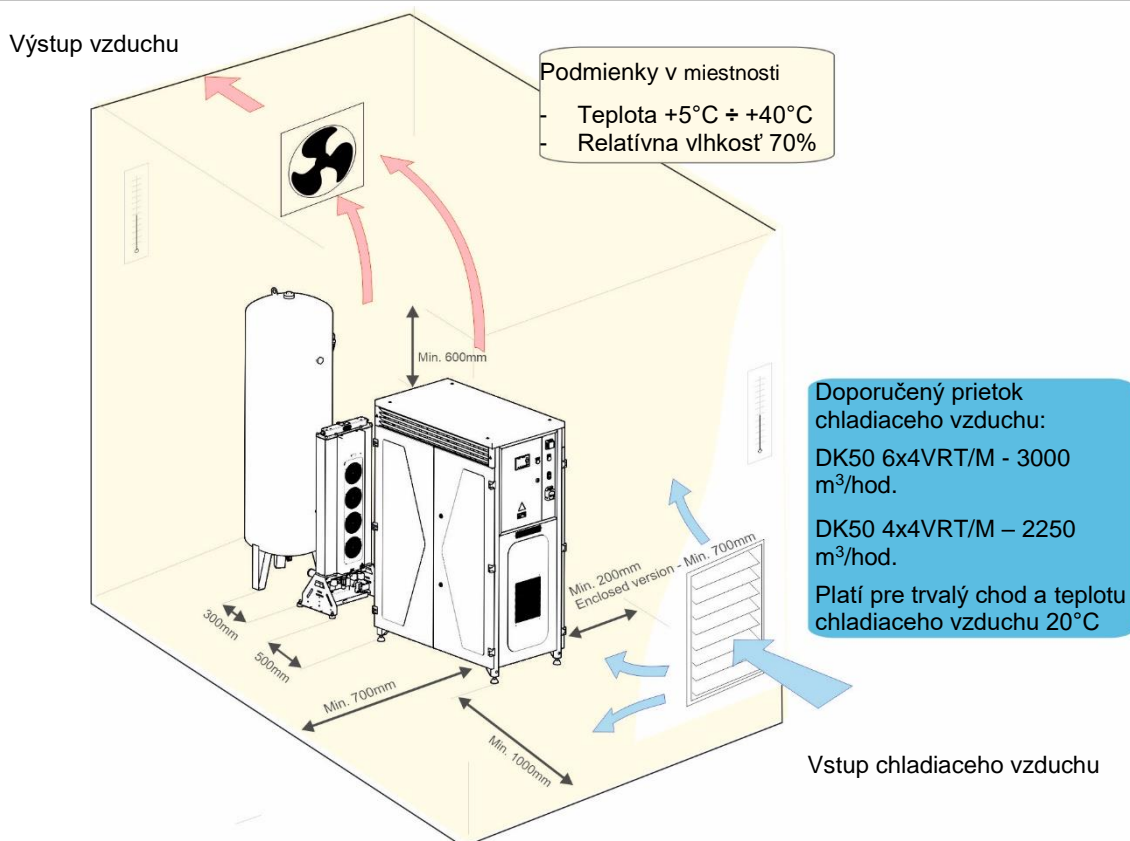


10. ZOSTAVENIE KOMPRESORA


10.1. Manipulácia a odfixovanie

- Vybrať kompresor (moduly kompresora, sušiča a vzdušník) z obalov, uvoľniť transportné príchytky z palety. Uchytenia všetkých modulov o palety.
- Prepravu a ustavenie výrobku zabezpečte pomocou vysokozdvížneho vozíka alebo zdvíhacieho zariadenia.
- Uložiť modul kompresora na miesto uloženia. (Obr.4 A)

Obr. 4 :Manipulácia modulu kompresora

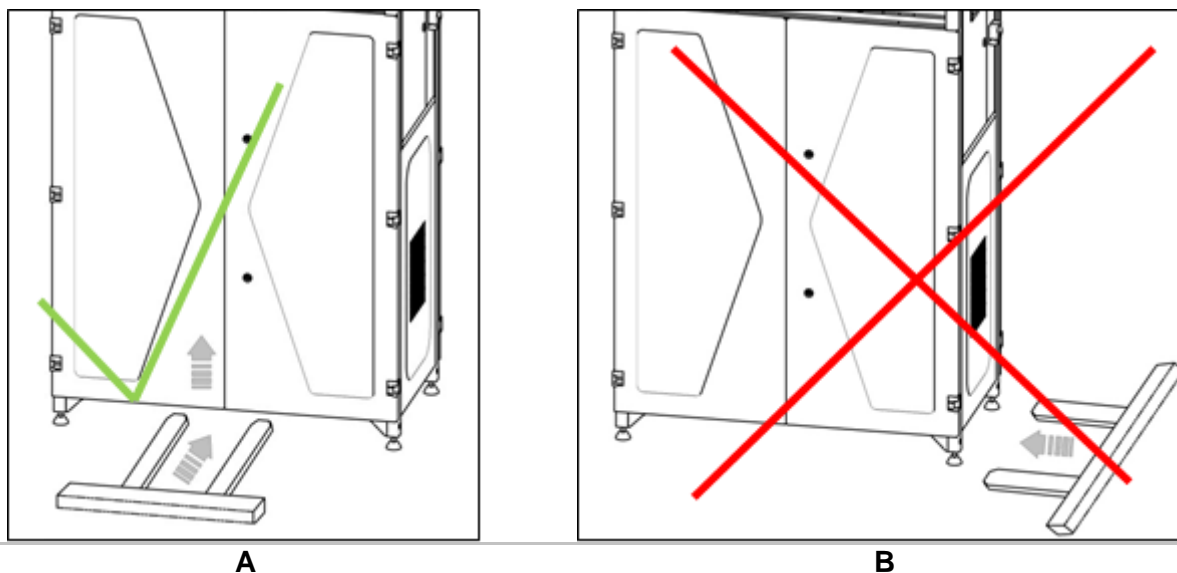


Obr. 5 :Vyvážiť kompresor

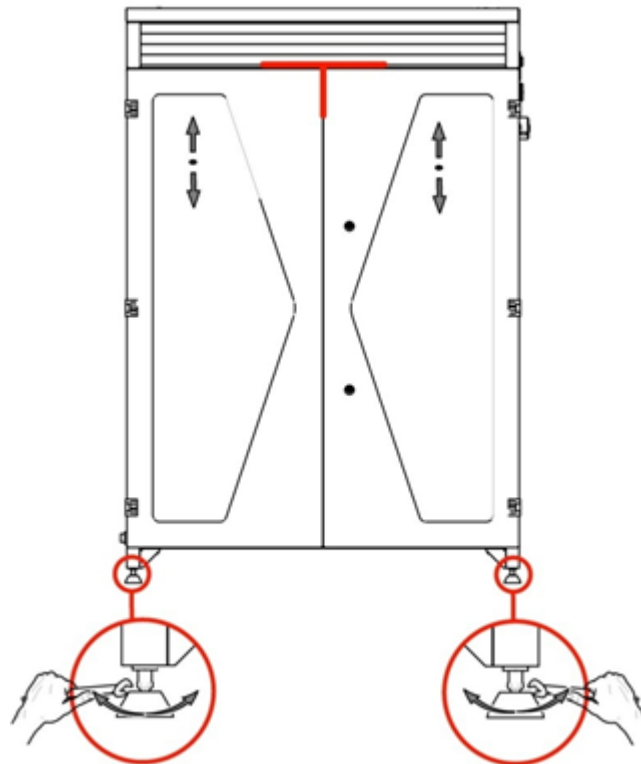

Pred prvým uvedením do prevádzky sa musia odstrániť všetky prvky slúžiace na fixáciu zariadenia počas dopravy – inak hrozí poškodenie výrobku.

Fixačné prvky agregátov odstrániť až po zostavení a vyvážení kompresora na mieste konečného uloženia.

Obr. 6 :Odfixovanie agregátov

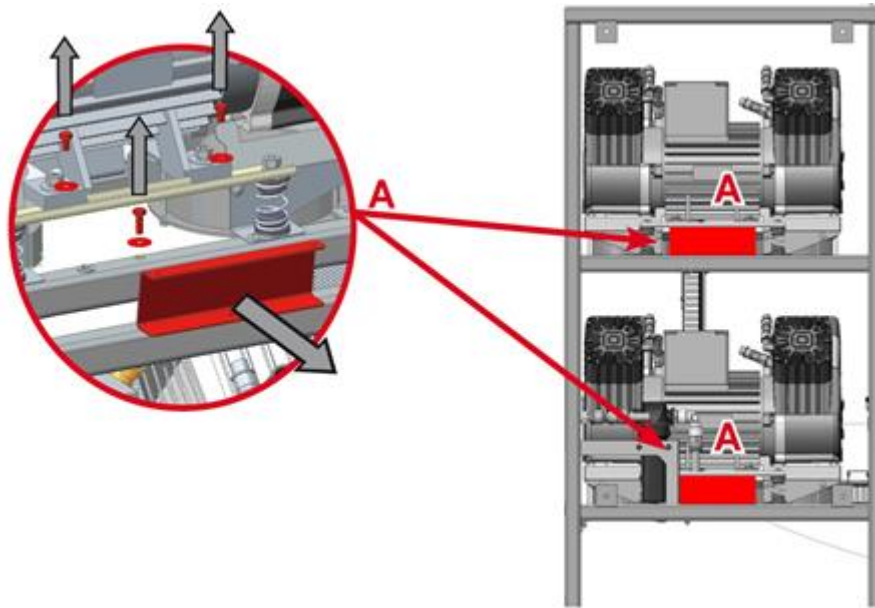


- Odstrániť transportné istenie agregátov (Obr. 6).
- DK50 4x4VRT/M – 8x fixačný prvok.

- DK50 6x4VRT/M – 12x fixačný prvok

Zostavenie vzdušníka

Obr. 7 :Manipulácia so vzdušníkom

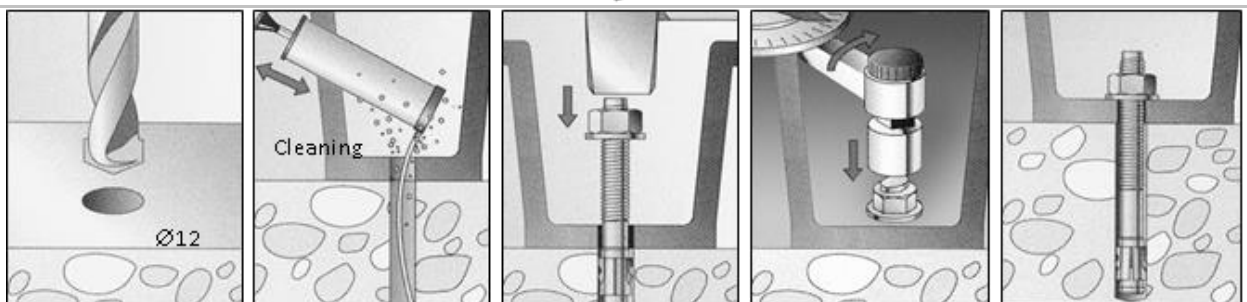

- Vzdušník uložiť na miesto a ukotviť do podlahy. (Obr. 7)




Pri manipulácii so zariadením sú potrebné aspoň dve osoby.

Zostavenie AD sušiča

- Vybrať sušič z obalu.
- Uložiť sušič na miesto prevádzky (Obr. 8).


Na výrobku sa v spodných konzolách nachádzajú integrované rukoväte. Počas manipulácie každá osoba uchytí zariadenie jednou rukou za rukoväť, druhou za komoru sušiča.

Obr. 8: Manipulácia so sušičom

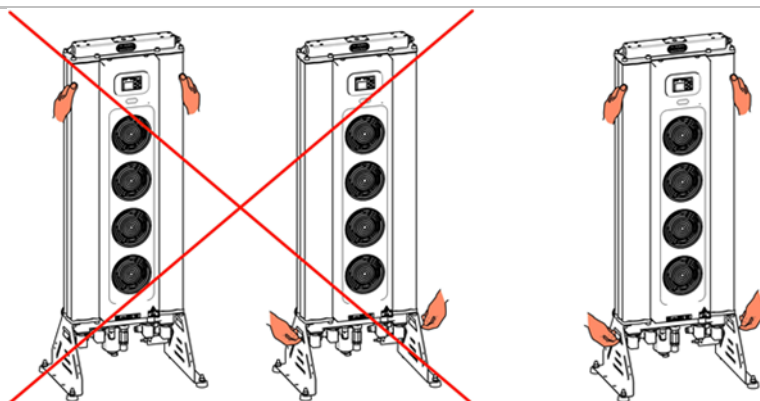


11. PNEUMATICKÉ PRIPOJENIE

Modul kompresora – modul sušiča – vzdušník prepojiť hadicami, ktoré sú súčasťou dodávky. (Obr. 9)

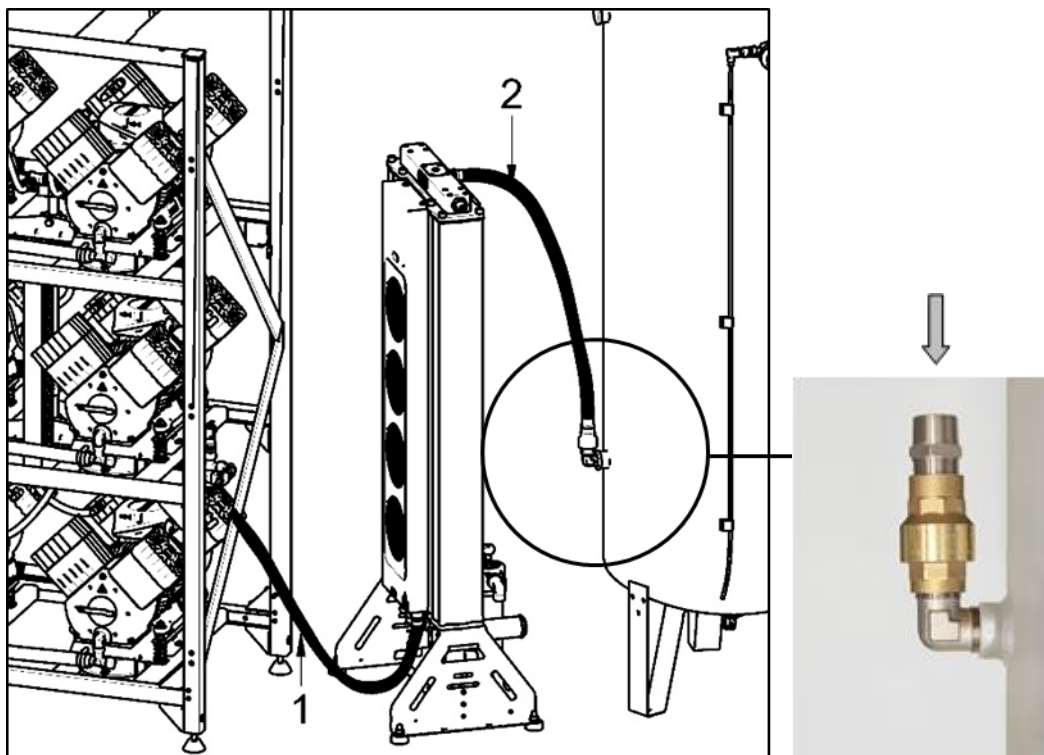

Obr. 9: Prepojenie modul kompresora – sušič - vzdušník

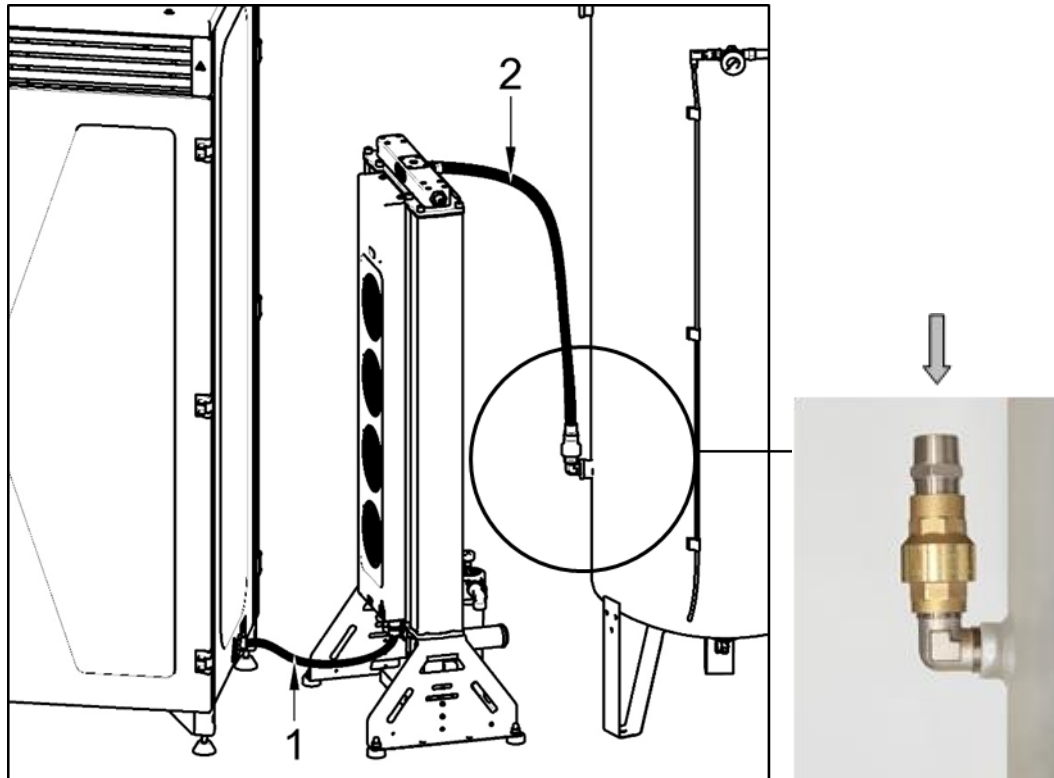


Obr. 10: Prepojenie modul kompresora s krytovaním – sušič - vzdušník

| | dĺžka hadice 1 [mm] | dĺžka hadice 2 [mm] |
|----------------|---------------------|---------------------|
| DK50 4x4VRT/M | 1000 | 1000 |
| DK50 4x4VRTS/M | 600 | 600 |
| DK50 6x4VRT/M | 1300 | 1000 |
| DK50 6x4VRTS/M | 600 | 1000 |

Vstup stlačeného vzduchu AD sušiča

- Pripojiť výstup zo vzduchového rozvodu kompresora (Obr. 10).
- Pripojenie G 3/4"

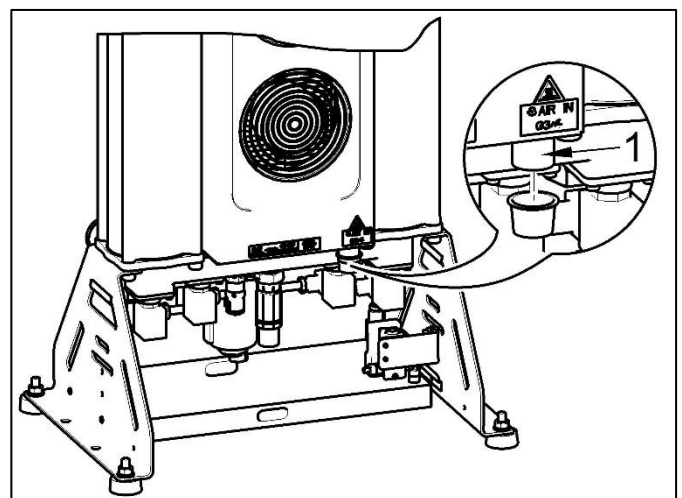

Obr. 11: Vstup stlačeného vzduchu




Nebezpečenstvo popálenia alebo požiaru! Pozor horúci povrch!

Pri inštalácií prepojovacej hadice, ktorá sa napája na vstup vzduchu do sušiča treba dbať na to, že jej teplota môže byť nebezpečná pre dotyk obsluhy, alebo materiálu

Výstup stlačeného vzduchu AD sušiča

- Pripojiť výstup zo sušiča (1) so vstupom vzduchu na vzdušníku.
- Pripojenie G 3/4".

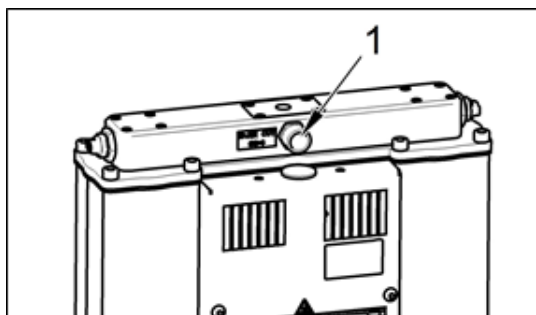



Obr. 12: Výstup stlačeného vzduchu

Výstup kondenzátu zo sušiča

- Výstup (1) z automatického odvodu kondenzátu (2) pripojiť hadičkou na


odpadové potrubie alebo do pribalenej zbernej nádoby.

Pri pripojení priamo do odpadu sa odporúča použiť tlmíč hluku.

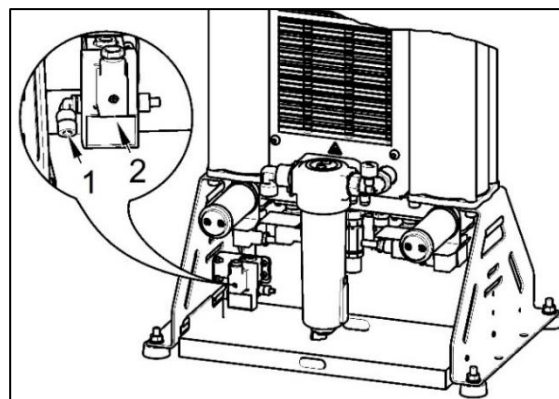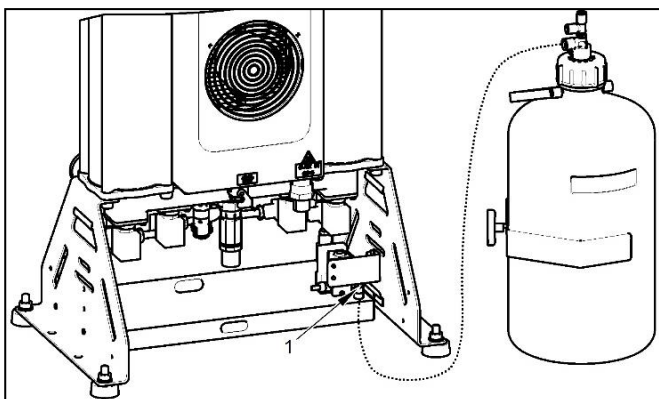

Obr. 13: Výstup kondenzátu

Výstup vzduchu zo vzdušníka je z guľového ventilu, pripojenie G 3/4".

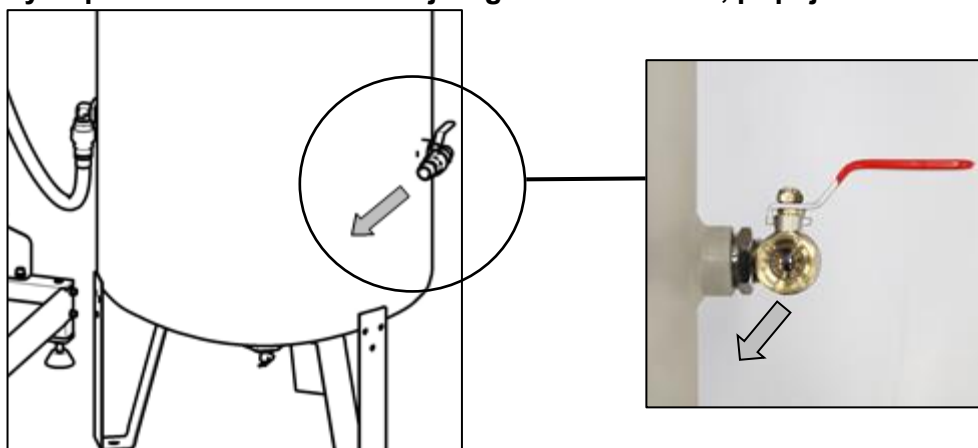

Obr. 14: Výstup vzduchu vzdušníka



Nebezpečenstvo poškodenia pneumatických častí.

Vzduchové hadice nesmú byť zlomené.

12. ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE



Nebezpečenstvo neodborného zásahu

Inštaláciu elektrickej časti môže vykonávať len pracovník s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou !



Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť elektrické istenie výrobku v zmysle platných požiadaviek technických noriem.



Výrobok je dodaný bez elektrického prívodného kábla.

- Prepojiť modul kompresora s modulom sušiča pomocou kábla W22

(Obr. 15).


- Prepojiť modul kompresora so snímačom tlaku B1 umiestnenom na vzdušníku káblom W23, ktorý je zakončený ventilovým konektorom. (Obr. 17)

Výrobca odporúča prepojovacie káble, ktoré sú voľne položené na podlahe (W22 a W23) ochrániť káblovým mostíkom.

- Vodiče elektrického prívodného kábla pripojiť na prívodné svorky L1, L2, L3, N/BU/, PE/GNYE/. (Obr. 19)
- Doporučené pripojenie fázových vodičov: L1-BN, L2-BK, L3-GY.
- Typ šnúry (minimálne požiadavky) H05 VV-F_5G6



Elektrickú šnúru viesť zo skrinky podľa obr. (Obr. 18)

Obr. 15: Prepojenie kompresora so sušičom

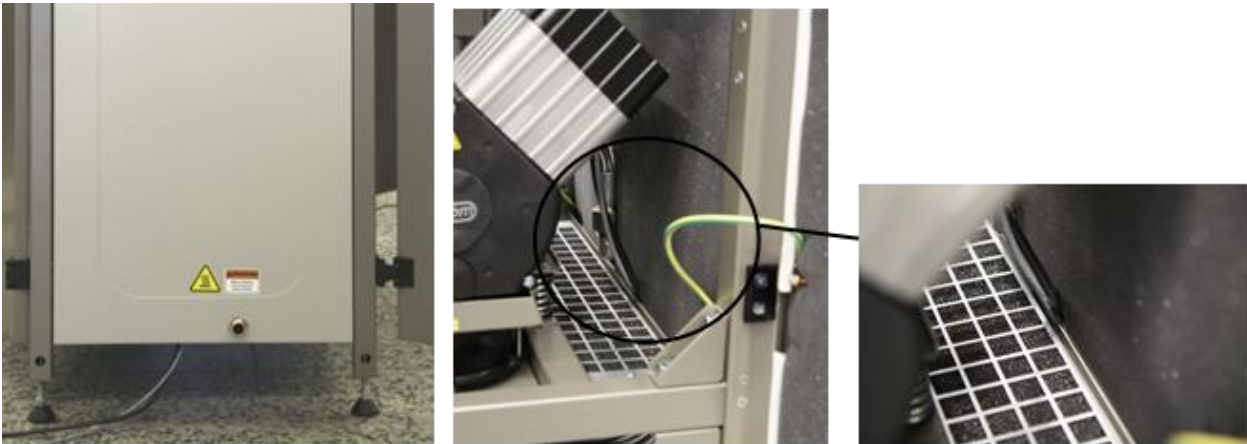

Obr. 16: Pripojenie riadiaceho signálu

1. Konektor Harting

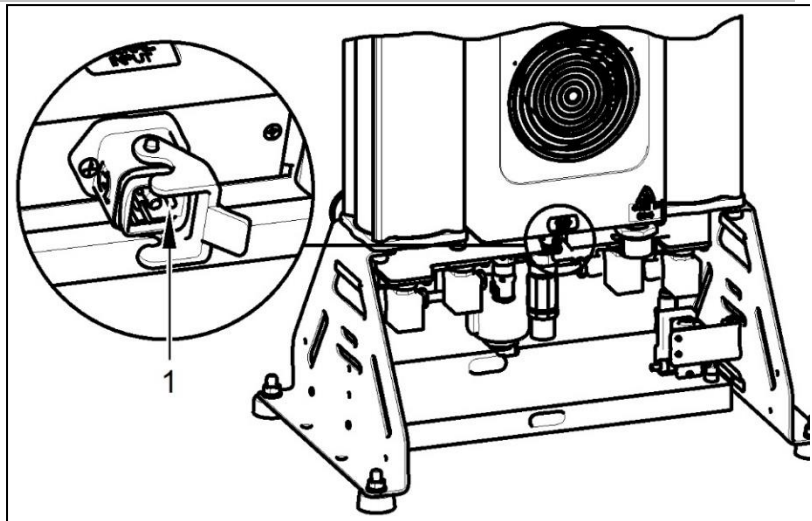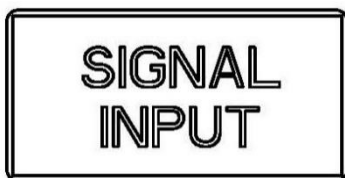

- Správne vedenie elektrického káblu k sušiču.







Nebezpečenstvo požiaru a úrazu elektrickým prúdom.

Elektrický kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí zariadenia a pripájacích hadíc.


Obr. 17: Prepojenie kompresora so snímačom tlaku

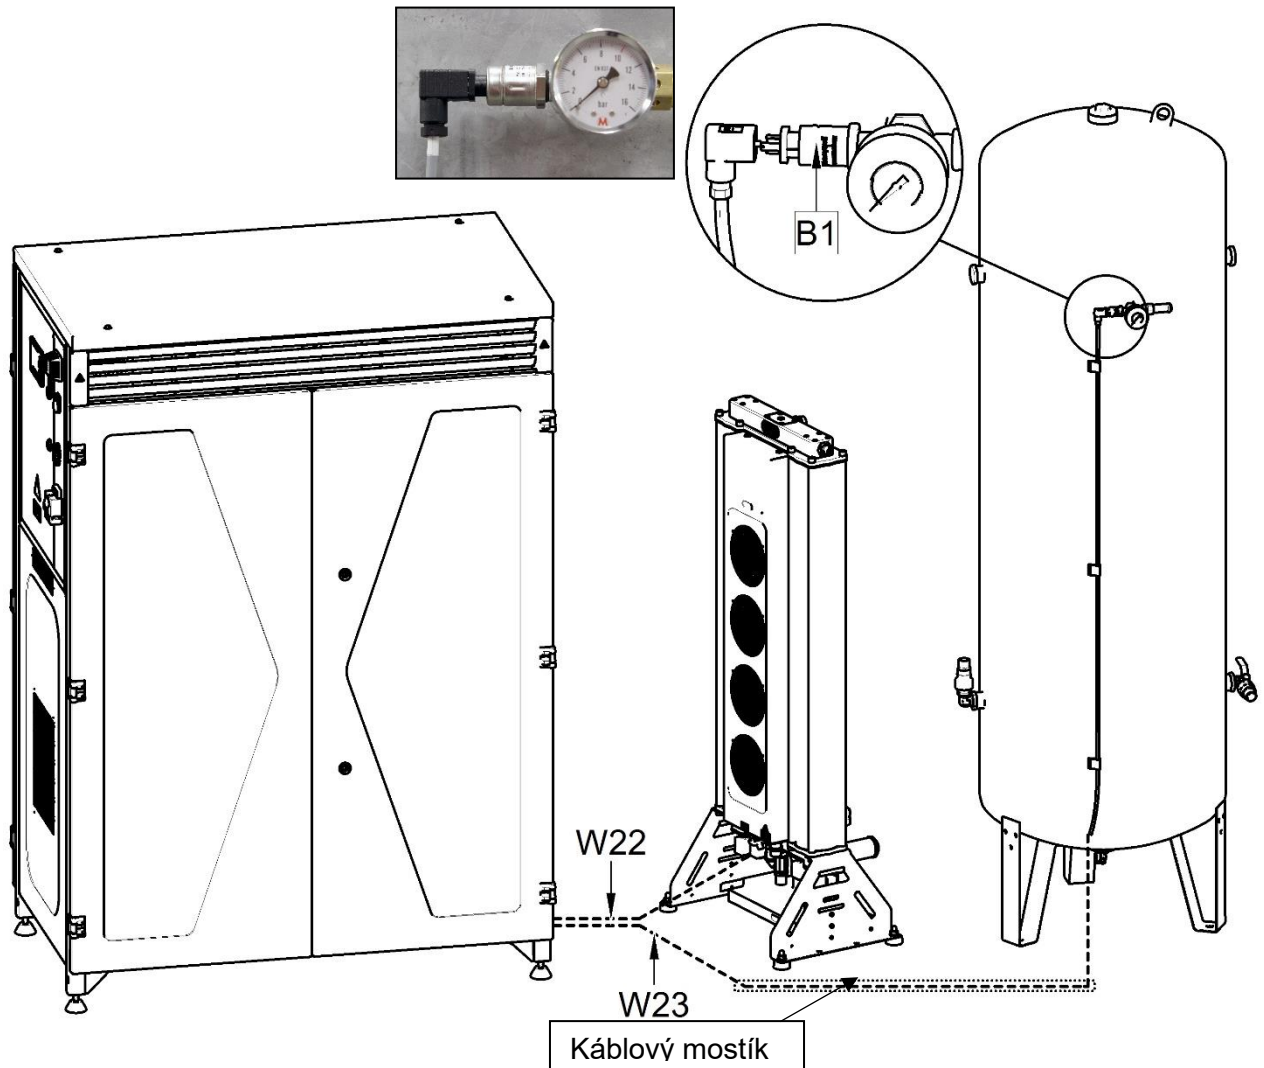

Obr. 18: Elektrická šnúra

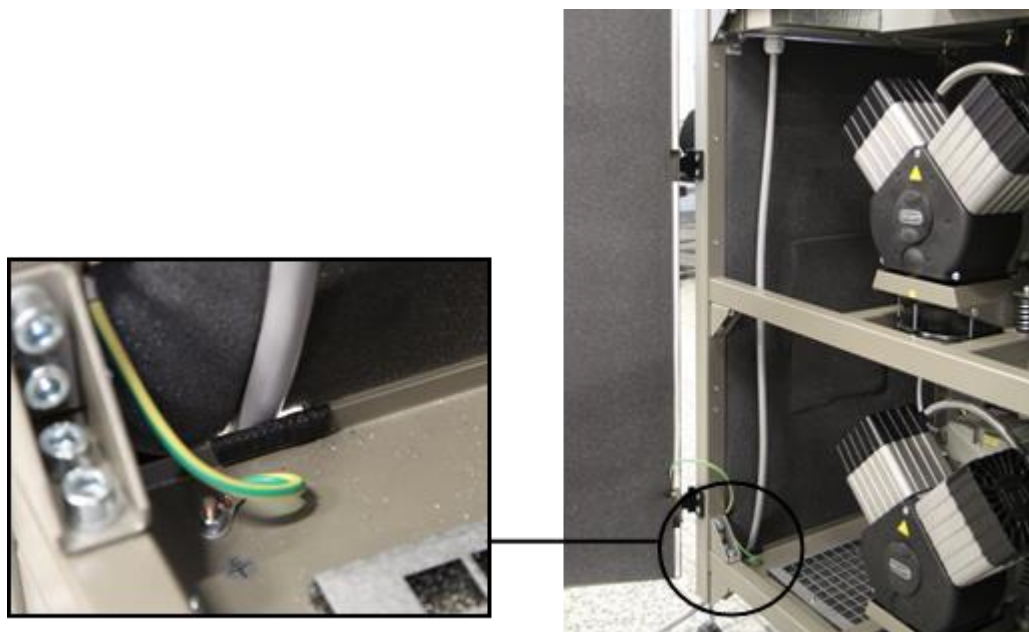

Obr. 19: Pripojenie prívodného kábla

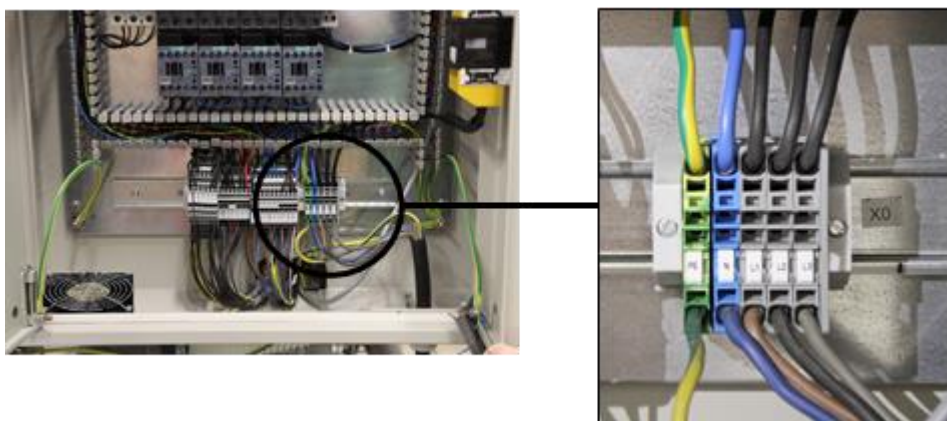


Popis ovládania agregátov (len pre prevedenie DK50 6x4VRTM)

Agregáty sú ovládané po trojiciach podľa reálnej záťaže. Vždy je určená jedna trojica ako DUTY /napr. M1-3/ a ďalšia ako STAND-BY /napr. M4-6/. Podpora trojice Stand-by sa vykonáva podľa nasledujúcich podmienok (pozri Obr. 20)

- Čakacia doba /natlakovanie na horný limit/ 1 min v silnej a 2 min v slabej prevádzke
- Pokles tlaku pod 6,2 bar /STAND-BY/
- Výpadok motora v sekcii DUTY

Po ubehnutí 50 hod sa vykoná ROTACIA nastavenia spodných limitov, tak aby sa všetky agregáty rovnomerne zaťažovali.

Obr. 20: Ovládanie agregátov len pre prevedenie DK50 6x4VRTM

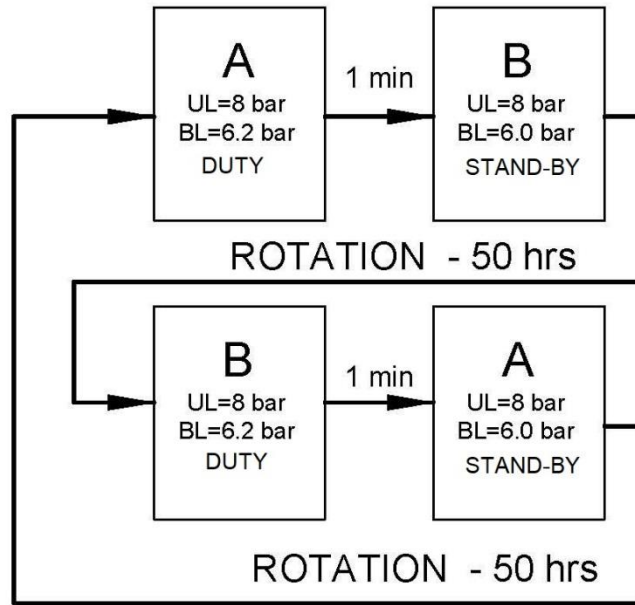


- A – motors M1-M3
- B – motors M4-M6
- UL – upper limit
- BL – bottom limit → Duty=6.2, Stand-by=6.0

Popis ovládania solenoidných ventilov adsorpčného sušiča

Vstupné ventily /Inlet A a B/ sa prepínajú v rytme 120 s.

Regeneračné ventily sa otvárajú flexibilne podľa reálnej záťaže tj. v prípade zopnutých všetkých motorov je nastavený oplach na 110 s, v prípade zopnutia jednej trojice je nastavený oplach na 55 s.

Obr. 21: Diagram solenoidných ventilov

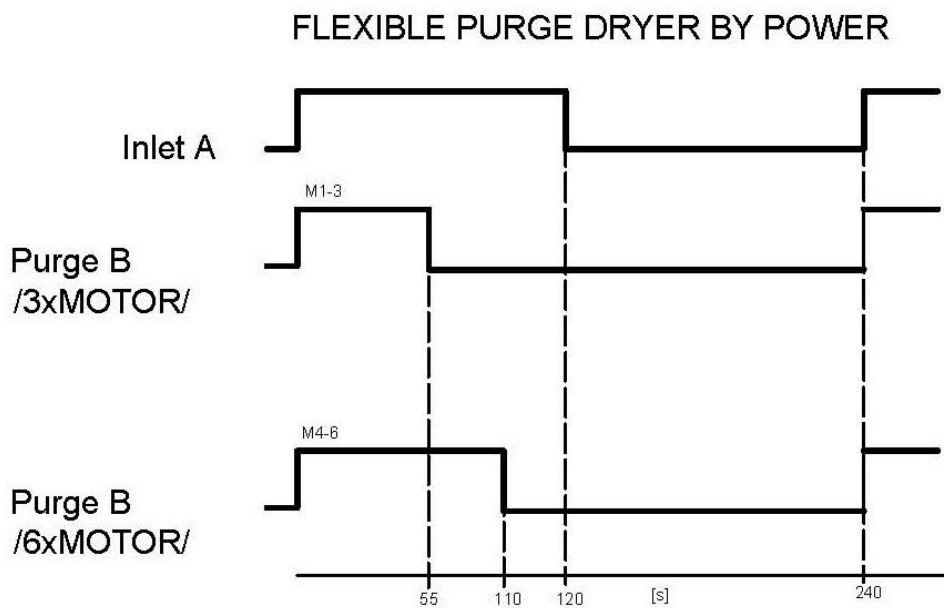

Pripojenie k sieti Ethernet

Kompresor je možné prostredníctvom riadiacej jednotky pripojiť do siete Ethernet 10/100 M nasledovne :

- 1 Káblom prepojiť sieť Ethernet ku konektoru RJ-45 na dverách rozvádzača.
- 2 Užívateľ požiada IT pracovníka o pripojenie kompresora do zákazníckej siete Ethernet. Prednastavené IP adresy výrobku sú: BM=192.168.0.3, TDE=192.168.0.2, podmaska =255.255.255.0..
- 3 Užívateľ požiada výrobcu kompresora o nastavenie (vlastných-žiadaných) IP

adres ešte pred expedíciou výrobku.

- 4 Užívateľ si nastaví (vlastné-žiadané) IP adresy podľa návodu / vid' servisný návod/ alebo prostredníctvom technickej podpory výrobcu kompresora.

Web server

Riadiaca jednotka má v sebe zabudovanú funkciu Web Server, ktorá umožňuje monitoring činností výrobku pomocou PC, smartfónu alebo tabletu za pomoci použitia konvenčného web prehliadača /Mozilla, Opera, Safari, Google Chrome .../

Po pripojení kompresora k sieti Ethernet je prihlásenie do Web servera nasledovné :

- Otvoriť internet prehliadač na PC, smartfóne alebo tablete a zadať IP adresu základného modulu riadiacej jednotky (v našom prípade je to adresa 192.168.0.3).



- Vložiť heslo „LOGO“ a kliknúť na tlačidlo „LOG on“.



- Po úspešnom prihlásení sa v prehliadači zobrazuje prvá obrazovka, kde sú uvedené systémové informácie riadiacej jednotky: generácia modulu, typ, firmware (FW), IP adresa a status činnosti.



- Kliknutím na funkciu „LOGO! BM“ sa v prehliadači zobrazuje aktuálny virtuálny stav obrazovky displeja. Ovládanie obrazovky pomocou ESC a kurzorových kláves je rovnaké ako u reálneho displeja.



Sledovanie pamäťových premenných

Druhou možnosťou ako sledovať parametre kompresora pomocou zvolených pamäťových premenných je funkcia „LOGO! Variable“. Kliknutím na tlačidlo „LOGO! Variable“ displej zobrazí obrazovku, kde si môžeme tlačidlom „Add Variable“ zvoliť sledovanie rôznych pamäťových premenných podľa namapovania výrobcou kompresora.

Priradenie premenných podľa adresy a typu je vidieť v tabuľke PARAMETRE MAPOVANIA. (pozri kapitola príloha).

Postupne v stĺpcoch Range, Adress, Type a Display Format si zvolíme parametre premennej /podľa prílohy/. Hodnota premennej sa zobrazí v stĺpci Value. Výsledná tabuľka pre monitoring môže vyzeráť nasledovne:

| Del | Range | Address | Type | Display Format | Value | ModValue | Modify |
|-----|-------|---------|-------|----------------|--------|----------|--------|
| X | VM | 0 | DWORD | SIGNED | 0 | | ✓ |
| X | VM | 4 | WORD | SIGNED | -250 | | ✓ |
| X | VM | 6 | WORD | SIGNED | -500 | | ✓ |
| X | VM | 8 | WORD | SIGNED | -500 | | ✓ |
| X | VM | 10 | DWORD | SIGNED | 120000 | | ✓ |
| X | VM | 14 | DWORD | SIGNED | 0 | | ✓ |
| X | VM | 26 | WORD | SIGNED | -50 | | ✓ |
| X | VM | 28 | WORD | SIGNED | 0 | | ✓ |

Buttons: Add Variable, Modify All Values


Poznámka:

- Hodnoty časových premenných sa zobrazujú v minútach. Napr. na adrese 10 sa zobrazuje údaj v minútach
- Hodnoty analógových veličín /tlak a teploty/ sa zobrazujú bez desatinnej čiarky

120000 tj. po prepočte 2000 hodín.

Odhlásenie z Web servera:

- Klikni na tlačidlo v ľavom hornom rohu.

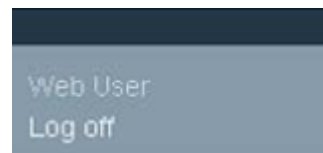

13. PRVÉ UVEDENIE DO PREVÁDZKY


- Skontrolovať, či boli odstránené všetky fixačné prvky použité počas prepravy.
- Skontrolovať správne pripojenie hadíc tlakového vzduchu.
- Skontrolovať riadne pripojenie prívodného kábla na elektrickú sieť a prepojovacích káblov (kompresor-sušič, kompresor-vzdušník).
- Skontrolovať, či je výstupný ventil v stave OFF.




Kompresor neobsahuje záložný zdroj energie.

14. PNEUMATICKÉ SCHÉMY

DK50 4x4VRT/M, DK50 4x4VRTS/M

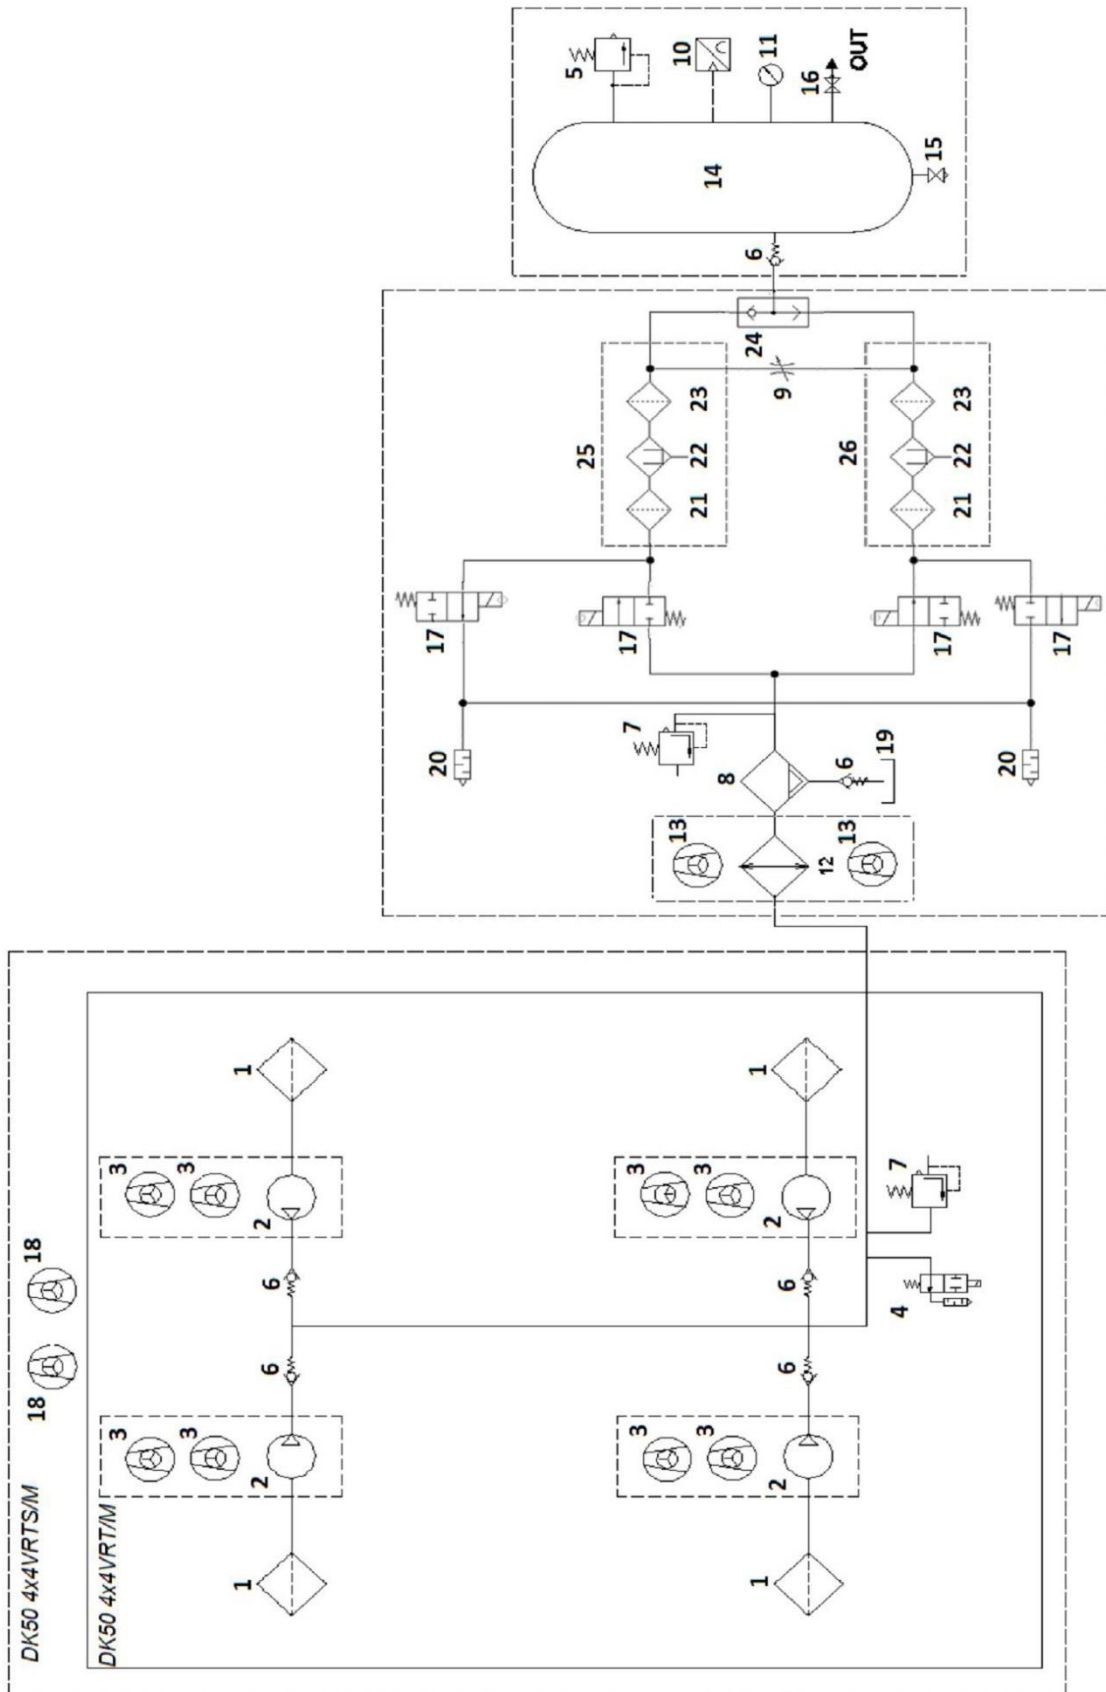

DK50 6x4VRT/M, DK50 6x4VRTS/M

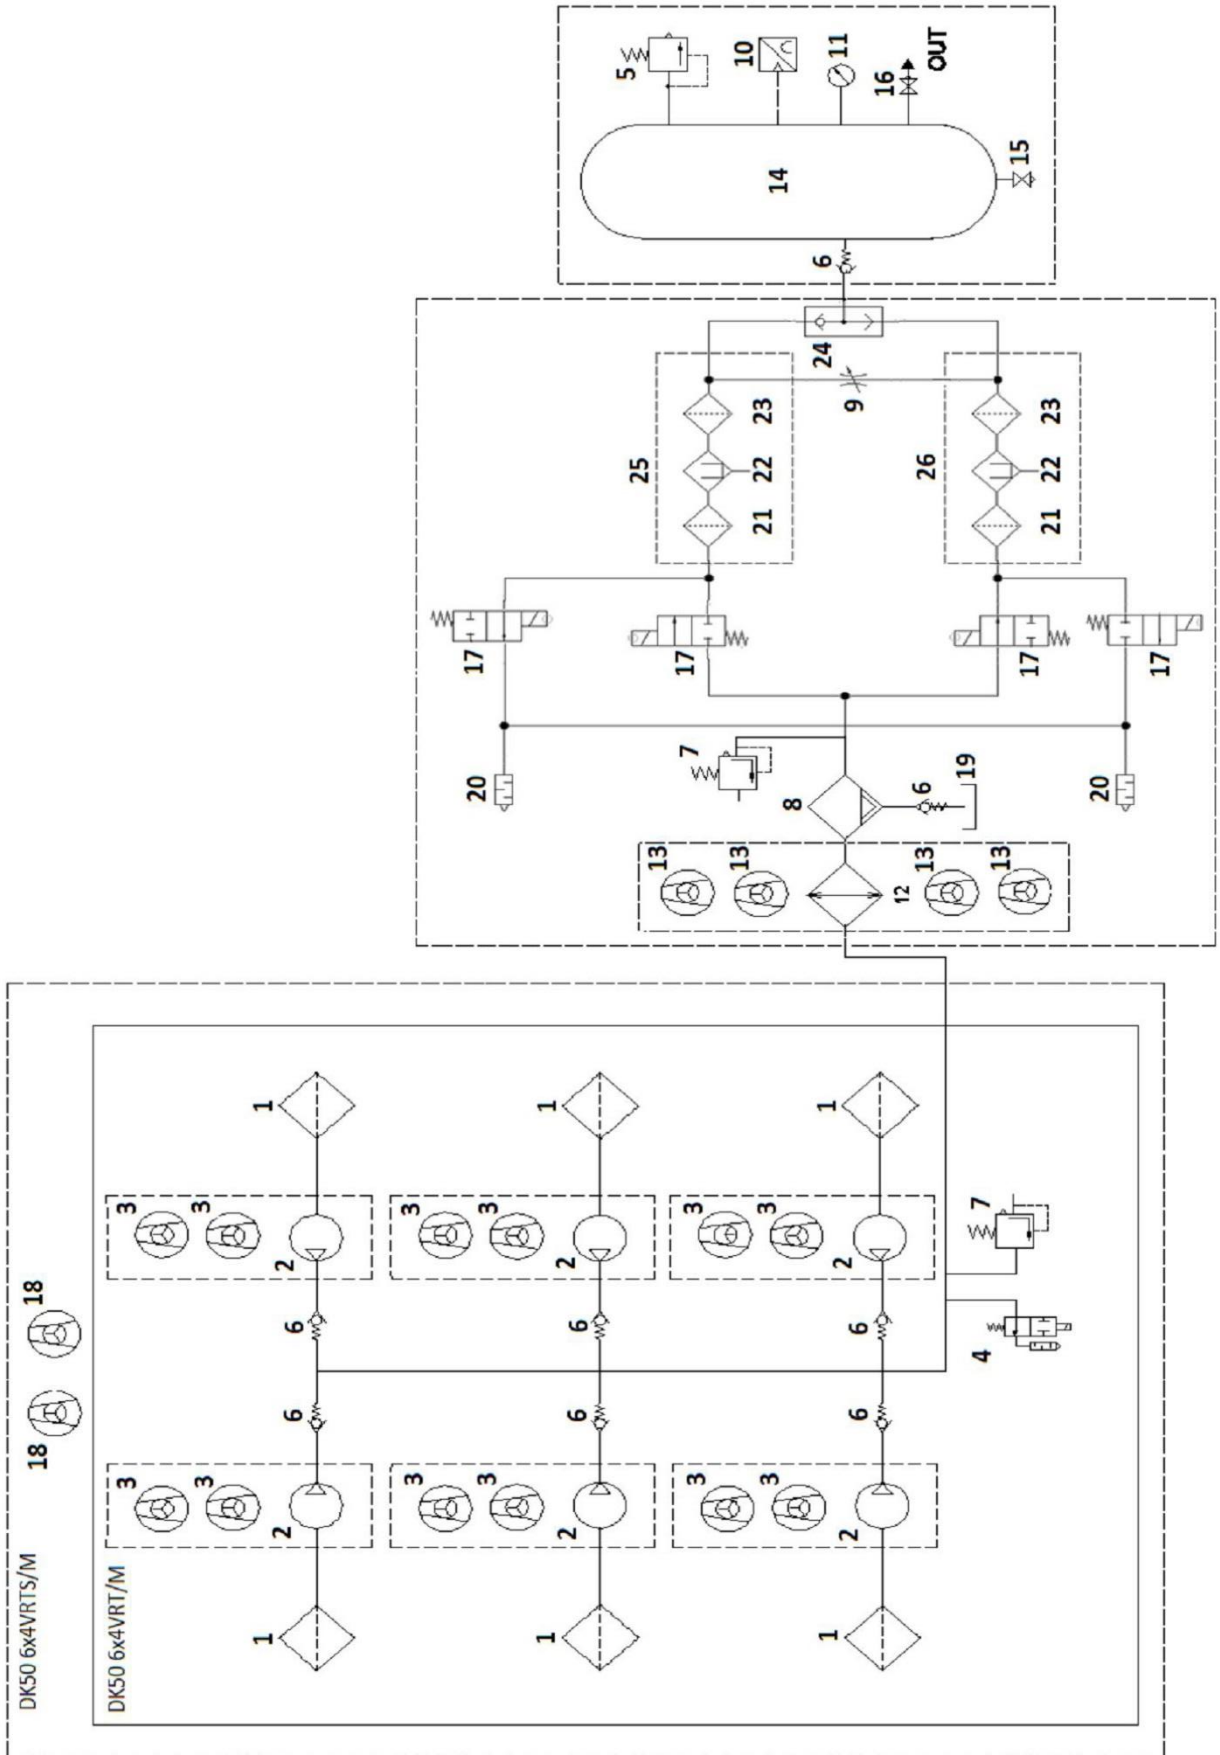

Popis k pneumatickej schéme:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Vstupný filter | 14. Vzdušník |
| 2. Agregát | 15. Odkalovací ventil |
| 3. Ventilátor kompresora | 16. Výstupný ventil |
| 4. Solenoidný ventil | 17. Solenoidný ventil sušiča |
| 5. Poistný ventil | 18. Centrálny ventilátor |
| 6. Spätný ventil | 19. Nádobu na zber kondenzátu |
| 7. Pretlakový ventil | 20. Tlmič hluku |
| 8. Odlučovač kondenzátu | 21. Hrubý vstupný filter |
| 9. Tryska | 22. Adsorpčná filtrácia |
| 10. Snímač tlaku | 23. Hrubý výstupný filter |
| 11. Tlakomer | 24. Logický ventil OR |
| 12. Chladič | 25. Komora sušiča 1 |
| 13. Ventilátor chladiča | 26. Komora sušiča 2 |

OBSLUHA

**ZARIADENIE
OBSLUHOVAŤ
VYŠKOLENÝ PERSONÁL !**

**SMIE
LEN**



**Nebezpečenstvo poškodenia
pneumatických častí.**



**Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.**

Pri nebezpečenstve odpojiť kompresor od elektrickej siete (vytiahnuť sieťovú zástrčku).

Je zakázané meniť pracovné tlaky tlakového spínača nastaveného u výrobcu. Činnosť kompresora pri nižšom pracovnom tlaku ako je zapínací tlak svedčí o vysokej spotrebe vzduchu (pozri kap. Vyhľadávanie porúch a ich odstránenie).



**Nebezpečenstvo popálenia
alebo požiaru.**

Pri činnosti kompresora sa prepájacia hadica medzi kompresorom a sušičom a tiež časti sušiča, časti agregátu môžu zohriať na teploty nebezpečné pre dotyk osôb alebo materiálu.



**Nebezpečenstvo poškodenia
sušiča.**

Pri prevádzke sušiča pri teplote okolia vyššej ako maximálna prevádzková teplota uvedená v Technických údajoch môže dôjsť k poškodeniu sušiča.



**Výstraha – kompresor je
ovládaný automaticky.**

Automatické spustenie. Keď tlak v tlakovej nádrži poklesne na zapínací tlak, kompresor sa automaticky zapne. Kompresor sa automaticky vypne, keď tlak vo vzdušníku dosiahne hodnotu vypínacieho tlaku.



**Požadovaný stupeň sušenia je
možné dosiahnuť len pri
dodržíaní predpísaných
prevádzkových podmienok.**

Pri prevádzke sušiča pri tlaku nižšom ako je minimálny pracovný tlak sa zníži účinnosť sušenia a zhorší sa dosahovaný rosný bod.



Pri dlhšom chode kompresora sa zvýši teplota v krytovanej verzii nad 40°C a vtedy sa zopne automaticky chladiaci ventilátor skrinky a ventilátor kompresora. Po vychladení priestoru pod cca 32°C sa ventilátory opäť vypnú.

15. ZAPNUTIE KOMPRESORA

- Zapnúť hlavný vypínač (19) do polohy „I“ na rozvádzači kompresora.

Rozsvieti sa biela signálka P1 (17) a na displeji (16) na dverách rozvádzača sa objaví správa:

DK50 4x4 VRTM

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | R | Y | E | R | A | D | 1 | 0 | 0 | 0 | E | V | 1 | . | 0 | 4 | |
| * | | P | R | E | S | S | | S | T | A | R | T | * | | | | |
| H | O | U | R | S | R | U | N | : | | | | 0 | | | h | | |
| P | R | E | S | S | U | R | E | | | | 9 | . | 5 | 2 | b | a | r |
| T | E | M | P | _ | I | N | | | | - | 1 | 9 | . | 7 | ° | C | |
| T | E | M | P | _ | O | U | T | | | | 1 | 9 | . | 8 | ° | C | |

RUN HOURS: počet prevádzkových hodín
 PRESSURE: aktuálny tlak
 TEMP_IN: teplota vnútorná /iba pri opláštenej verzii/
 TEMP_OUT: teplota vonkajšia

DK50 6x4 VRTM

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | R | Y | E | R | A | D | 1 | 5 | 0 | 0 | E | V | 1 | . | 0 | 3 | |
| * | | P | R | E | S | S | | S | T | A | R | T | * | | | | |
| H | O | U | R | S | R | U | N | : | | | | 0 | | | h | | |
| P | R | E | S | S | U | R | E | | | | 4 | . | 9 | 8 | b | a | r |
| T | E | M | P | _ | I | N | | | | - | 1 | 9 | . | 7 | ° | C | |
| T | E | M | P | _ | O | U | T | | | | 1 | 9 | . | 8 | ° | C | |

- Stlačiť tlačidlo „START“ (18) na rozvádzači.

Displej zobrazuje:

RUN HOURS: prevádzkové hodiny

STAND BY MODE alebo RUN MODE
 Time-To-Go MTN : zobrazuje čas do vykonania údržby kompresora

Poznámka: V prípade nekrytovanej verzii sa v parametri TEMP_IN zobrazuje údaj N/A
 TEMP_OUT: teplota okolia kompresora

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | R | E | S | S | U | R | E | | | | 5 | . | 6 | 4 | b | a | r | | |
| T | E | M | P | _ | O | U | T | | | | 2 | 2 | . | 5 | ° | C | | | |
| T | E | M | P | _ | I | N | | | | | N | / | A | | | | | | |
| | | S | T | A | N | D | | B | Y | | M | O | D | E | | | | | |
| | | R | U | N | | H | O | U | R | S | : | | | | | 0 | | | |
| T | i | m | e | - | T | o | - | G | o | | M | T | N | | | 2 | 0 | 0 | 0 |

Po aktivácii tlačidla START sa postupne zapínajú všetky agregáty kompresora. Tlakový snímač sníma hodnotu tlaku vo vzdušníku.

Agregáty pracujú v automatickom režime, sú

zapínané a vypínané (pozri kapitolu Technické údaje, časť pracovné tlaky) riadiacou jednotkou podľa spotreby tlakového vzduchu. Pri dosiahnutí vypínacieho tlaku sa kompresory postupne vypnú.

Zastavenie motorov je možné vykonať tlačidlom STOP (18), a displej sa vráti na štartovaciu obrazovku.

Poznámka: Tlačidlo ŠTART má nastavený parameter „RETENTIVITY=ON“, čo znamená, že ak bol kompresor už raz spustený tlačidlom START systém si tento úkon pamätá a po vypnutí kompresora alebo výpadku napätia už netreba na rozbeh kompresora stlačiť tlačidlo START.

- Motory sú zapnuté

RUN MODE – všetky agregáty sú zapnuté
 RUN HOURS - prevádzkové hodiny
 TIME-TO-GO MN - čas do vykonania nasledujúceho servisu / údržby (v hodinách).

- Motory sú vypnuté

PRESSURE - aktuálny prevádzkový tlak
 STANDBY MODE – všetky agregáty sú vypnuté
 RUN HOURS - prevádzkové hodiny
 TIME-TO-GO MN - čas do vykonania nasledujúceho servisu / údržby (v hodinách).

Tlakový snímač monitoruje hodnotu tlaku vo vzdušníku. Hodnota tlaku sa zobrazuje na displeji.



Skontrolujte všetky spoje vzduchových línii, skontrolujte možný únik stlačeného vzduchu. Únik vzduchu odstráňte.

Pomaly otvorte výstupný ventil do stavu ON. Kompresor sa uvedie opäť do činnosti a bude

Normálna prevádzka

Agregáty pracujú v automatickom režime, sú zapínané a vypínané podľa spotreby stlačeného vzduchu. Keď tlak vzduchu klesne vo vzdušníku na hodnotu zapínacieho tlaku, kompresory sa automaticky postupne zapínajú. Tým sa dosiahne v čo najkratšom čase požadovaný tlak vo vzdušníku.

Pri normálnej činnosti výrobku sú na displeji zobrazované dve obrazovky :

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | R | E | S | S | U | R | E | 4 | . | 9 | 8 | b | a | r | | |
| T | E | M | P | _ | O | U | T | 1 | 9 | . | 8 | ° | C | | | |
| T | E | M | P | _ | I | N | - | 1 | 9 | . | 7 | ° | C | | | |
| A | G | G | R | E | G | A | T | E | S | " | O | N | " | | | |
| H | O | U | R | S | R | U | N | 0 | h | | | | | | | |
| T | I | M | E | - | T | O | - | G | O | M | T | 2 | 0 | 0 | 0 | h |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | R | E | S | S | U | R | E | 8 | . | 0 | 8 | b | a | r | | |
| T | E | M | P | _ | O | U | T | 1 | 9 | . | 8 | ° | C | | | |
| T | E | M | P | _ | I | N | - | 1 | 9 | . | 7 | ° | C | | | |
| A | G | G | R | E | G | A | T | E | S | " | O | F | F | " | | |
| H | O | U | R | S | R | U | N | 0 | h | | | | | | | |
| T | I | M | E | - | T | O | - | G | O | M | T | 2 | 0 | 0 | 0 | h |

v činnosti, pokiaľ sa neustáli tlak v celom pneumatickom systéme. Potom agregáty pri vypínanom tlaku postupne vypnú.

Vykonajte záznam o inštalácii kompresorovej zostavy a uvedení do prevádzky (pozri kap. Prílohy).

Zastavenie činnosti kompresora

Zatlačením tlačidla STOP (18) sa kompresory zastavia.

15.1. Riadiaca jednotka – činnosti poplachové stavy

Riadiaca jednotka riadi činnosť agregátov, vyhodnocuje ich činnosť, analyzuje poruchy, hlási poruchy a potrebu údržby po dosiahnutí nastaveného intervalu.

Riadiaca jednotka vyhodnocuje vonkajšiu a vnútornú teplotu kompresora, prevádzkový tlak a prevádzkové hodiny.

Snímané hodnoty uvedených veličín, poplachové stavy a servisné intervaly

zobrazuje na displeji. V prípade prekročenia teplôt nad ich kritické hodnoty, zobrazuje stav ako poplach.

Ovládací panel riadiacej jednotky obsahuje štyri kurzorové tlačidlá ▲, ▼, ►, ◀, tlačidlá ESC a OK a štyri funkčné tlačidlá F1- F4, ktorých zatlačením sa vyvolá nasledovná udalosť:

F1 -v režime zobrazovania poplachových správ prepnutie do režimu normálnej činnosti na dobu 60 sekúnd. Podsvietenie obrazovky.

F2 -informácia o prevádzkových hodinách a servisných intervaloch.

| | | | |
|-------------------------------|-------------|---------|-----|
| O P E R A T I N G H O U R S | | | |
| T O T A L | H O U R S : | | 0 h |
| R U N | H O U R S : | | 0 h |
| F A N | H O U R S : | | 0 h |
| T I M E - T O - G O | M T | 2 0 0 0 | h |
| N U M B E R | o f | M T : | 0 x |

F3 – postupne sa zobrazuje:
 - Poruchy motorov
 - Počet zopnutí motorov
 - Maximálne teploty

| | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| F A I L U R E S | | | |
| M O T . | S T A R T E R / | C O U N T E R / | |
| M 1 : | 0 | M 2 : | 0 |
| M 3 : | 0 | M 4 : | 0 |
| M 5 : | 0 | M 6 : | 0 |

| | | | |
|---------------------------|--|--|-----|
| N U M B E R | | | |
| O F S W I T C H I N G : | | | |
| M O T O R S | | | 1 x |
| F A N S | | | 1 x |

Zatlačením tlačidla F3:

Umožňuje krokovanie rôznych pomocných obrazoviek. Napr. zobrazuje koľkokrát nastala porucha preťaženia motora M1 až M6 /motorový istič odpojí motor od napájania/. Po odstránení poruchy je treba istič manuálne aktivovať do polohy „ON“.

Obrazovka sa automaticky vráti na základnú obrazovku po 10 sekundách.

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|-------|--|--|--|---|--|
| F A I L U R E S | | | | | | | | | | | |
| M O T . S T A R T E R / C O U N T E R / | | | | | | | | | | | |
| M 1 : | | | | 0 | | M 2 : | | | | 0 | |
| M 3 : | | | | 0 | | M 4 : | | | | 0 | |
| M 5 : | | | | 0 | | M 6 : | | | | 0 | |


| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|
| N U M B E R | | | | | | | | | | | |
| O F S W I T C H I N G : | | | | | | | | | | | |
| M O T O R S | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 x | |
| F A N S | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 1 x | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--------|-----|
| M A X I M A L T E M P E R A T U R E : | | | | | | | | | | | |
| T E M P _ O U T : | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2 3 °C | |
| T E M P _ I N : | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0 °C | |
| O U T : | | | | | | 0 x | | | | | 0 h |
| I N : | | | | | | 0 x | | | | | 0 h |
| T H E R M O S T _ B 2 : O F F | | | | | | | | | | | |

Zatlačením tlačidla F4:

Tlačidlo F4 je aktívne iba ak sa objaví obrazovka nutnosti vykonania servisnej údržby po uplynutí 2000 hodín /pozri poplachová správa pre vykonanie servisnej údržby/. Pre nastavenie nového intervalu je potrebné stlačiť a podržať tlačidlo F4 po dobu najmenej 5 sekúnd. Po nastavení nového intervalu sa obrazovka prepne do režimu normálnej činnosti.

Poznámka: Nastavovanie nového servisného intervalu tlačidlom F4 je v kompetencii iba servisného pracovníka.

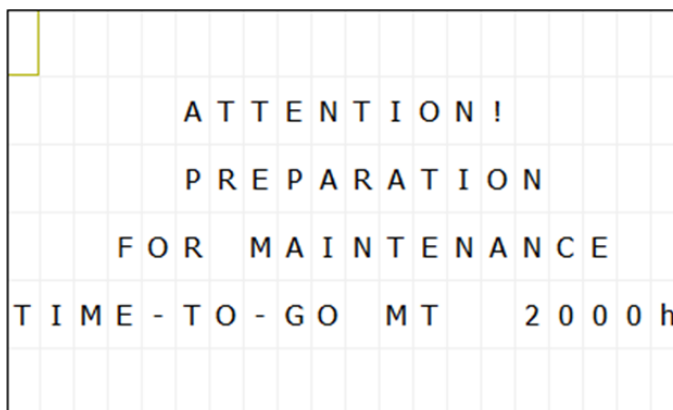

Poplachové stavy



Zariadenie je vybavené inteligentným kontrolným systémom, ktorý generuje poplachový signál podľa jeho dôležitosti (poplachový stav strednej priority má vyššiu prioritu ako poplachový stav nízkej priority).



Signalizácia poplachových stavov má vyššiu prioritu pred signalizáciou intervalu údržby/ servisu.

Čas do intervalu údržby /servisu/ sa meria od prvého zapnutia zariadenia. Všetky poplachové správy sú sprevádzané blikaním červenej signálky P2 /Alarm/.


Poplachové stavy nízkej priority

- Uplynutie stanoveného intervalu údržby / servisu.

Aktivuje sa po uplynutí intervalu údržby / servisu 2000 hodinách. Na displeji sa zobrazia údaje:

SERVICE ACCORDING TO INSTRUCTION FOR USE / SERVIS PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE
TOTAL HOURS - celkový čas pripojenia výrobku k napätiu
RUN HOURS – čas prevádzky výrobku
Displej bliká oranžovou farbou.

Poznámka: Tlačidlom „F1“ sa dá prepnúť na obrazovku normálnej činnosti na dobu 60 sekúnd.

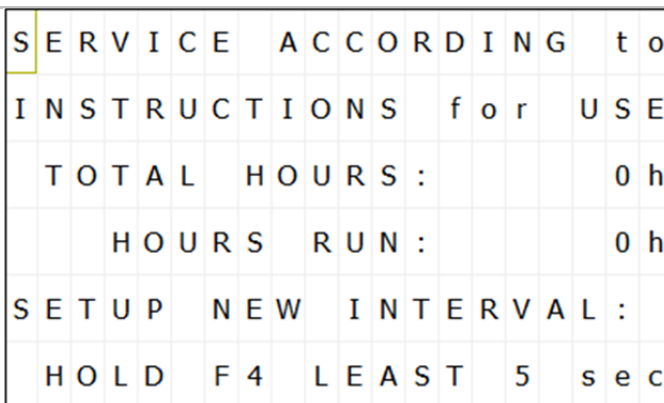

Kompresor dodáva vzduch do rozvodu podľa spotreby bez obmedzenia.

Volajte servisného pracovníka na vykonanie požadovaného servisu.

Poznámka: Nastavenie nového servisného intervalu je v kompetencii iba servisného pracovníka.

Potvrďte vykonanie údržby / servisu,

zatlačením tlačidla F4 a podržaním 5 sekúnd minimálne.

Vzápätí sa údaje na displeji zmenia na obrazovku normálnej činnosti.

Od toho okamihu riadiaca jednotka je nastavená na sledovanie nasledujúceho servisného intervalu.



Každú vykonanú údržbu a servisný zásah je potrebné zaznamenať do servisnej knihy kompresora.

- Dosiahnutie teploty okolia kompresorového modulu nad stanovenú hodnotu

WARNING - výstraha pre vysokú vonkajšiu teplotu.


Displej bliká oranžovou farbou.

Výstraha sa zobrazí, ak bola prekročená teplota okolia nad teplotný limit 40°C a ak tento stav trval minimálne 30 sekúnd. Agregáty pracujú ďalej normálne.

Displej inak zobrazuje aktuálnu hodnotu teploty okolia.

Správa sa stratí ak teplota klesne pod teplotný limit.

Kompresor dodáva vzduch do rozvodu podľa spotreby bez obmedzenia.

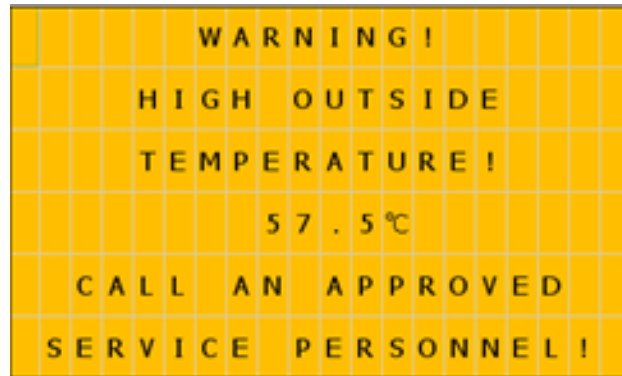

- Dosiahnutie teploty vo vnútri kompresorového modulu nad stanovenú hodnotu.

WARNING - výstraha pre vysokú teplotu vo vnútri krytovaného kompresora. Displej bliká oranžovou farbou.


Výstraha sa zobrazí po prekročení teploty vo vnútri krytovaného kompresorového modulu nad teplotný limit 70°C a ak tento stav trval minimálne 30 sekúnd. Agregáty pracujú ďalej normálne.

Poznámka: Funkciu merania vnútornej teploty neobsahuje nekrytovaný kompresor

Displej zobrazuje aktuálnu hodnotu teploty vo vnútri krytovaného kompresorového modulu

Správa sa stratí ak teplota klesne pod teplotný limit.

Kompresor dodáva vzduch do rozvodu podľa spotreby bez obmedzenia.

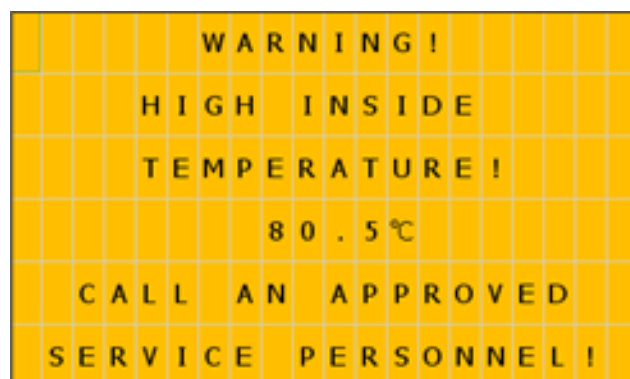



Signalizácia poplachových stavov má prednosť pred signalizáciou servisných intervalov. Preto v prípade poplachového stavu na niektorom z agregátov, je svetelným signálom signalizovaný tento stav.




Všetky poruchové signály sú vyvedené na výstup riadiacej jednotky K3:Q3.2 a ďalej na svorky X1:44 a X1:45 / umiestnené v riadiacej skrini/ ako NON VOLT ALARM SIGNAL.

Zber dát

Záznam dát sa realizuje do mikro SD karty v slote základného modulu. Na túto kartu sa zapisujú poruchové a prevádzkové udalosti. Informácie sa ukladajú do súborov vo formáte „csv“. Systém zapisuje dáta postupne do 50 súborov a každý súbor môže obsahovať až 20 000 riadkov.

Kopírovanie dát z SD karty sa vykoná buď manuálnym vybraním karty a načítaním pomocou programu Excel do PC alebo diaľkovo pomocou siete Ethernet

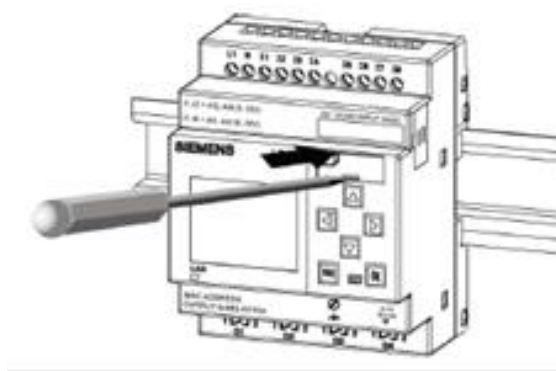

Obr. 22: Zber dát

16. VYPNUTIE KOMPRESORA

Vypnutie kompresora z dôvodu servisu, alebo inej príčiny sa vykoná pomocou hlavného vypínača Q10, ktorý zároveň plní funkciu centrálného zastavenia. Kompresor je tým odpojený od napájacej siete okrem hlavných prívodných svoriek X0.

Odpojením od centrálného rozvodu a

otvorením výstupného ventilu (Obr. 14) resp. odkaľovacieho ventilu odtlakujete vzdušník.



Prívodné svorky X0 zostávajú pod napätím aj keď je hlavný vypínač Q10 v polohe „O“ tj vypnutý.

ÚDRŽBA VÝROBKU

17. ÚDRŽBA VÝROBKU



Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok zariadenia v intervaloch, ktoré určujú príslušné národné právne predpisy. O výsledkoch skúšok musí byť vykonaný záznam.

Zariadenie je navrhnuté a vyrobené tak, aby jeho údržba bola minimálna. Pre riadnu a spoľahlivú činnosť kompresora je však potrebné vykonávať práce podľa nasledujúceho popisu.



Nebezpečenstvo neodborného zásahu.

Opravné práce, ktoré presahujú rámec bežnej údržby (pozri kap.17.1), smie vykonávať iba kvalifikovaný odborník (organizácia poverená výrobcom) alebo zákaznícky servis výrobcu.

Práce v rámci bežnej údržby (pozri kap.17.1) smie vykonávať iba zaškolený pracovník obsluhy.

Používať sa smú iba náhradné diely a príslušenstvo predpísané výrobcom.



Nebezpečenstvo úrazu a poškodenia zariadenia.

Pred začatím prác týkajúcich sa údržby kompresora je nutné:

- skontrolovať, či je možné odpojiť kompresor od spotrebiča, aby tým nevzniklo riziko poškodenia zdravia osoby používajúcej daný spotrebič, prípadne iné materiálne škody;
- vypnúť kompresor;
- odpojiť ho z elektrickej siete (vytiahnuť sieťovú zástrčku);
- vypustiť stlačený vzduch zo vzdušníka.

Pred začatím prác týkajúcich sa údržby sušiča je nutné:

- odstaviť prívod stlačeného vzduchu do sušiča
- vypnúť hlavný vypínač na boku rozvádzača do polohy "0";
- skontrolovať indikátor tlaku nachádzajúci sa na sušiči, pokiaľ je v sušiči tlak, je potrebné vypustiť ho vypustiť z komôr sušiča.



Nebezpečenstvo úrazu pri vypúšťaní stlačeného vzduchu.

Pri vypúšťaní stlačeného vzduchu z pneumatického rozvodu (vzdušníka) a z komôr sušiča je potrebné chrániť si zrak – použiť ochranné okuliare.

**Nebezpečenstvo popálenia.**

Počas činnosti kompresora alebo krátko po jej ukončení majú časti agregátu, pneumatický rozvod kompresora, časti sušiča a prepájacia hadica medzi kompresorom a sušičom vysokú teplotu – nedotýkať sa uvedených častí.

Pred údržbou, servisom výrobku alebo pripájaním / odpájaním prívodu tlakového vzduchu nechať zariadenie vychladnúť!

Ďalej uvedené práce môže na pracovisku vykonať len zaškolený pracovník nasledovným spôsobom:



Pred začatím vykonávania nasledujúcich prác na údržbe je nutné vypnúť hlavný vypínač na boku rozvádzača do polohy "0".



Pre správnu a bezpečnú prevádzku je potrebné dodržiavať servisné intervaly zariadenia.

17.1. Intervaly údržby

| Časový interval | 1x za deň | | 1x za týždeň | | 1x za rok | | 2x za rok | | 4000 h | | 6000 h | | 8000 h | | 10000 h | | 12000 h | | 16000 h | | Kap. | Súprava náhradných dielov | Vykoná |
|---|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|------------------------|--------|--|---------|--|---------|--|---------|--|-------|---------------------------|---------------|
| | 1x za deň | 1x za týždeň | 1x za rok | 2x za rok | 4000 h | 6000 h | 8000 h | 10000 h | 12000 h | 16000 h | obsluha | kvalifikovaný odborník | | | | | | | | | | | |
| Kontrola činnosti výrobu | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.2 | - | |
| Vypustenie kondenzátu | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.5 | - | |
| Čistenie vstupných filtrov kompresora ^{a)} | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.8 | - | |
| Kontrola chladiča a ventilátora - sušič | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.20 | - | |
| Čistenie vstupných filtrov kompresora ^{a)} | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | 17.8 | - | |
| Výmena vstupných filtrov kompresora ^{a)} | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | 17.8 | 604031770-000 | |
| Kontrola funkcie ventilátorov kompresora | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| Výmena ventilátorov kompresora (6-8bar) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 035300016-000 |
| Výmena ventilátorov kompresora (8-10bar) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 035300016-000 |
| Kontrola chladiča a ventilátora chladiča | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.20 | - | |

a) Platí len pre kompresor s krytovaním

b) Platí len pre kompresor DK50 6x4VRT/M

c) Platí len pre kompresor DK50 4x4VRT/M

| Časový interval | 1x za deň | 1x za týždeň | 1x za rok | 2x za rok | 4000 h | 6000 h | 8000 h | 10000 h | 12000 h | 16000 h | 20000 h | Kap. | Súprava náhradných dielov |
|--|-----------|--------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| Kontrola elektrických spojov | | | | | x | x | x | x | x | | | 17.4 | - |
| Kontrola funkcie spätných ventilov | | | | | x | | x | | x | | | 17.10 | - |
| Kontrola funkcie tlakového snímača | | | | | x | x | x | x | x | | | 17.12 | - |
| Kontrola pretlakového ventilu | | | | | x | x | x | x | x | | | 17.22 | - |
| Kontrola funkcie spínania teplotného snímača | | | | | x | x | x | x | x | | | 17.12 | - |
| Kontrola funkcie poistného ventilu | | | | | x | | x | | x | | | 17.7 | - |
| Kontrola funkcie solenoidného ventilu | | | | | x | x | x | | x | | | 17.11 | - |
| Výmena vstupných filtrov agregátov | | | | | x | x | x | x | x | | | 17.6 | 604031761-000 ^{b)} 604031762-000 ^{c)} |
| Výmena vnútorných filtrov sušiča | | | | | | | | x | | | x | 17.16 | 025200322-000 |
| Kontrola výkonnosti kompresora | | | | | x | x | x | x | x | | | 17.9 | - |

kvalifikovaný odborník

- a) Platí len pre kompresor s krytovaním
 b) Platí len pre kompresor DK50 6x4VRT/M
 c) Platí len pre kompresor DK50 4x4VRT/M

| Časový interval | 1x za deň | 1x za týždeň | 1x za rok | 2x za rok | 4000 h | 6000 h | 8000 h | 10000 h | 12000 h | 16000 h | 20000 h | Kap. | Súprava náhradných dielov | Vykoná kvalifikovaný odborník |
|---|-----------|--------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Výmena kaziet s adsorbentom sušič AD1000E | | | | | | | | x | | | x | 17.17 | 603031810-000 | |
| Výmena kaziet s adsorbentom sušič AD1500E | | | | | | | | x | | | x | 17.17 | 603031804-000 | |
| Výmena guľôčky logického ventilu sušiča | | | | | | | | x | | | x | 17.18 | 069000442-000 | |
| Výmena tmičov hluku sušiča | | | | | | | | x | | | x | 17.19 | 025400339-000 | |
| Výmena solenoidného ventilu NC sušiča | | | | | | | | | | | x | 17.21 | 025300117-001 | |
| Kontrola tesnosti pneumatických spojov | | | | | x | x | x | x | x | | | 17.3 | - | |

- a) Platí len pre kompresor s krytovaním
- b) Platí len pre kompresor DK50 6x4VRT/M
- c) Platí len pre kompresor DK50 4x4VRT/M

17.2. Kontrola činnosti

- Kontrolovať stav agregátov – agregáty musia mať rovnomerný chod, bez vibrácií, primeranú hlučnosť. V prípade negatívneho výsledku hľadať príčinu stavu alebo volať servis.
- Kontrolovať činnosti ventilátorov (zrakom) – ventilátory musia byť v činnosti v čase, keď sú v činnosti agregáty. V prípade negatívneho výsledku hľadať príčinu stavu alebo volať servis.
- Kontrolovať neporušenosť prívodného kábla, prepojovacej šnúry ku snímaču tlaku na vzdušníku a prepojovacích pneumatických hadíc. Poškodené diely vymeniť alebo volať servis.
- Kontrola teploty okolia (na displeji) – teplota okolia musí byť pod dovolenou teplotou (40°C). V prípade vyššej teploty zlepšiť chladenie v miestnosti.
- Kontrola hlásenia poruchy na displeji – nahlásenú poruchu odstrániť.

17.3. Kontrola tesnosti pneumatických spojov a kontrolná prehliadka zariadenia

Kontrola tesnosti

- Kontrolu tesnosti pneumatických rozvodov kompresora vykonať počas činnosti – tlakovania kompresora.
- Analyzátorom netesností alebo mydlovou vodou kontrolovať tesnosť spojov. Ak je indikovaná netesnosť, spoj je potrebné dotiahnuť, prípadne spoj utesniť.

Prehliadka zariadenia

- Skontrolovať stav agregátov kompresora - rovnomernosť chodu, primeraná hlučnosť.
- Kontrola činnosti ventilátorov - ventilátory musia byť v činnosti v predpísaných cykloch činnosti kompresora.
- Skontrolovať čistotu filtrov – znečistené filtre vyprášiť, príp. vymeniť za nové.

- Kontrola solenoidných ventilov vo ventilovom module.
- Skontrolovať funkčnosť automatického odvádzania kondenzátu.
- V prípade podozrenia na chybnú činnosť, volať servis.

17.4. Kontrola elektrických spojov



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Kontrolu elektrických spojov výrobku vykonávať pri odpojení sieťovom napätí.

- Skontrolovať mechanickú funkčnosť hlavného vypínača Q10, tlačidiel START-STOP S1-2.
- Prekontrolovať neporušenosť prívodného kábla, pripojenie vodičov na prívodnú svorkovnicu X1 a hlavný vypínač. Prekontrolovať, či sú prípojné svorky dostatočne odľahčené od ťahu.
- Skontrolovať dotiahnutie na skrutkových spojoch všetkých vodičov (na motorových ističoch Q1-6, sieťových ističoch F1-3, stykačoch Q11-16 a Q20-21 a pod.. Uvoľnené vodiče dotiahnuť skrutkovačom.
- Vizualne vykonať kontrolu pripojenia káblov na svorkovnicu X1 /pružinkové svorky/ a riadiaci systém LOGO! /skrutkové spoje/.
- Prekontrolovať všetky skrutkové spoje ochranného zelenožltého vodiča PE v rozvodnej skrini, motorovej časti, na jednotke chladenia a tlakovej nádobe. Uvoľnené spoje dotiahnuť.
- Prekontrolovať konektorové prepojenie X50 /sušič, chladič/ a tlakového senzora B1 / na tlakovej nádobe/.


17.5. Vypustenie kondenzátu



Riziko pošmyknutia na vlhkej podlahe v prípade pretečenia nádoby.

Pri kompresore so sušičom vzduchu sa kondenzát automaticky vylučuje do nádoby na zber kondenzátu.

- Kontrolovať naplnenie nádoby po značku (podľa objemu nádoby) a vyprázdniť najneskôr raz za deň.

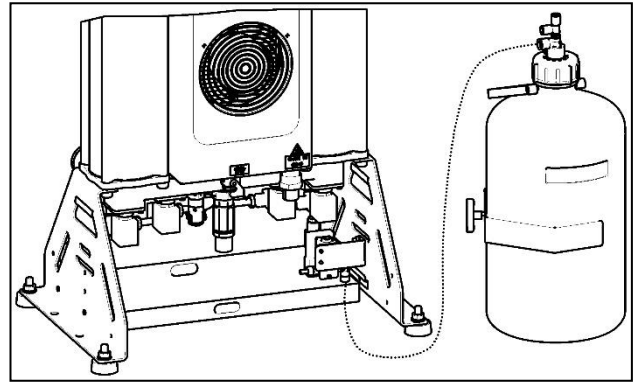

Obr. 23: Kontrola nádoby na zber kondenzátu


17.6. Výmena vstupných filtrov agregátov



V predpísaných intervaloch je nutné vymeniť filtre uložené vo veku skrine kompresorových agregátov.

Výmena vstupného filtra:

- Rukou vytiahnuť gumenú zátku (2).
- Znečistený vstupný filter (1) vybrať.
- Vložiť nový filter a nasadiť gumenú zátku.

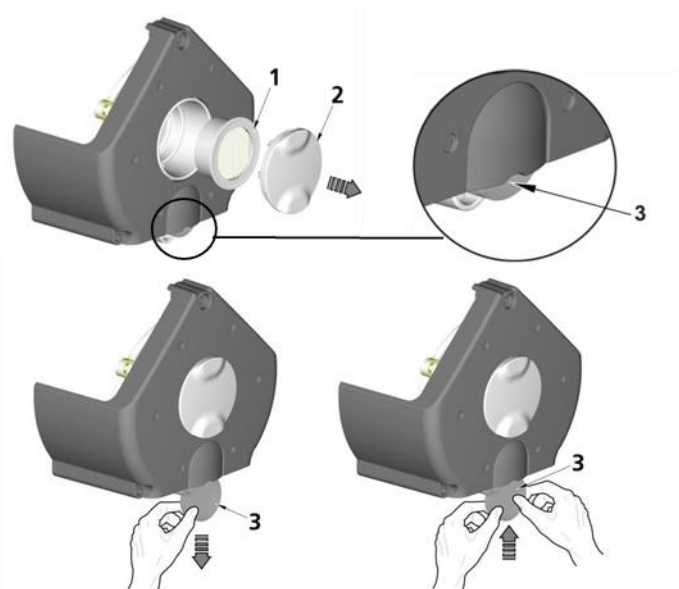

Výmena predfiltra:

- Rukou vytiahnuť predfilter (3).
- Vymeniť za nový a vložiť späť.

Obr. 24: Výmena vstupného filtra

17.7. Kontrola poistného ventilu



Nebezpečenstvo nebezpečného nárastu tlaku pri poškodení poistného ventilu.

Poistný ventil sa nesmie používať na odtlakovanie vzdušníka. Môže byť ohrozená funkcia poistného ventilu. U výrobcu je nastavený na povolený maximálny tlak, je preskúšaný a označený.


Poistný ventil sa nesmie prestavovať.

- Skrutku poistného ventilu otočiť niekoľko otáčok doľava kým vzduch cez poistný ventil nevyfúkne.
- Poistný ventil nechať len krátko voľne vyfúknuť.
- Skrutku otáčať doprava až na doraz, ventil musí byť teraz opäť zatvorený.



Nebezpečenstvo úrazu pri vypúšťaní stlačeného vzduchu.

Pri kontrole poistného ventilu je potrebné chrániť si zrak – použiť ochranné okuliare.

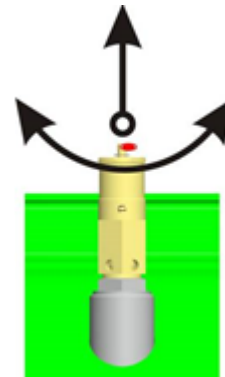

Obr. 25: Kontrola poistného ventilu


17.8. Čistenie / výmena vstupných filtrov kompresora

Platí len pre krytovaný výrobok.

Vstupné filtre v predpísanom intervale vyčistiť alebo vymeniť:


- Na spodnej časti skrinky pod agregátmi 2x demontovať matice (1), kryty (4) a vybrať filtre (5).

- Vo vnútornej časti skrinky 3x demontovať matice (1), kryty (2) a vybrať filtre (3).
- Filtre vyprášiť, v prípade väčšieho znečistenia vyprať v roztoku vody s bežným saponátom a nechať vysušiť.
- Suché filtre uložiť na pôvodné miesta (pri montáži postupovať v opačnom poradí).

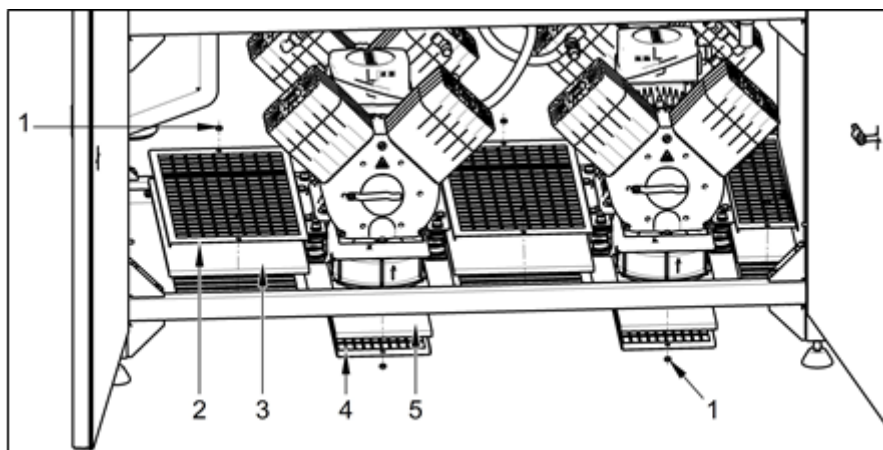

Obr. 26: Čistenie / výmena vstupných filtrov agregátov

- V bode A odkryť molitan, 4x demontovať skrutky (5), podložky (6) a vybrať kryt sacieho filtra (7). (Obr. 27)
- 2x demontovať matice (8) na držiaku filtra (9) a vybrať filter (10).
- V bode B (na bočnici (11)) demontovať 2x matice (12), podložky (13), uvoľniť držiak filtra (14) a vybrať filter (15).
- Filtre vyprášiť, v prípade väčšieho znečistenia vyprať v roztoku vody s bežným saponátom a nechať vysušiť.
- Suché filtre uložiť na pôvodné miesta (pri montáži postupovať v opačnom poradí).

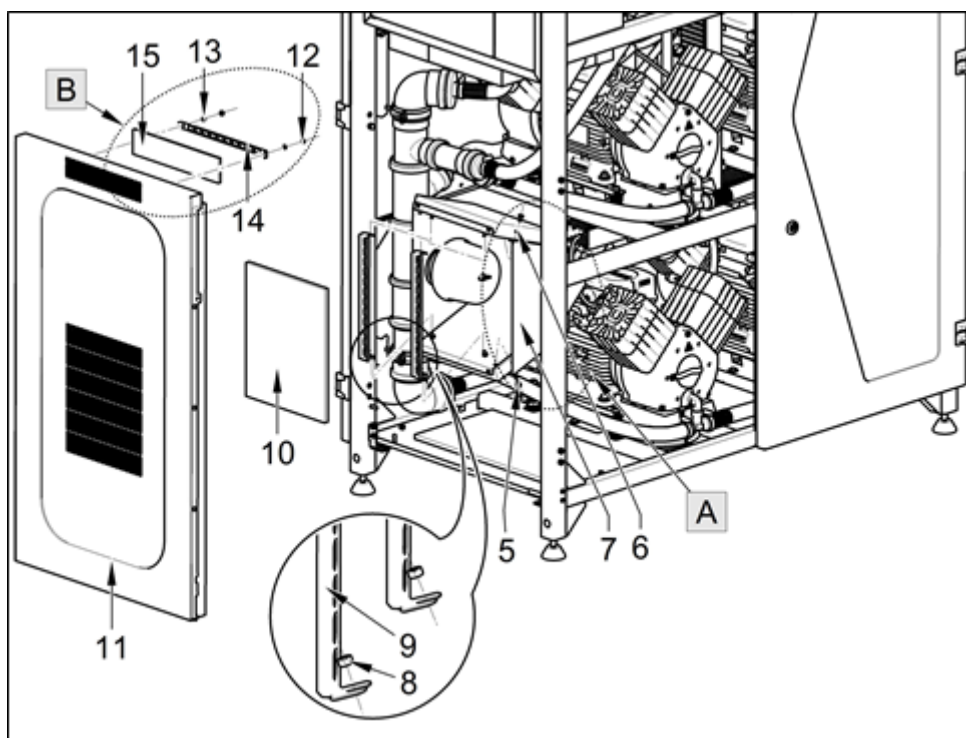

Obr. 27: Čistenie / výmena vstupných filtrov agregátov

17.9. Kontrola výkonnosti kompresora

- Vypnúť kompresor z činnosti tlačidlom STOP.
- Vypustiť tlak vo vzdušníku na nulu.
- Zapnúť kompresor tlačidlom START.
- Merať čas naplnenia vzdušníka z 0 na 7 bar.

17.13. Kontrola funkcie tlakového snímača

Funkčnosť sa kontroluje vizuálne v súčinnosti s obrazovkou TDE, kde je indikovaná hodnota stlačeného vzduchu. Zmenou odberu vzduchu sa musí meniť hodnota tlaku na displeji.



Nebezpečenstvo úrazu pri vypúšťaní stlačeného vzduchu

Proces vypustenia tlaku sa môže prejavovať zvýšenou hlučnosťou, preto je odporúčané použiť ochranu sluchu.

17.14. Čistenie a dezinfekcia vonkajších plôch výrobku

Na čistenie a dezinfekciu vonkajších plôch výrobku používať neutrálne prostriedky.



Používanie agresívnych čistiacich a dezinfekčných prostriedkov obsahujúcich alkohol a chloridy môže viesť k poškodeniu povrchu a zmeny farby výrobku.



Pred vypustením tlaku zo zariadenia je potrebné odstaviť kompresor.

Vypustenie tlaku pomocou zobrazovacej jednotky

Vypustenie tlaku zo zariadenia je možné uskutočniť prostredníctvom zobrazovacej jednotky pomocou kombinácie ECS+▼.

- Odstaviť zdroj stlačeného vzduchu.
- Na 10s súčasne stlačiť kombináciu ECS+▼, čím sa na 10s otvoria všetky elektromagnetické ventily (vstupné aj regeneračné) a vypustí sa tlak zo zariadenia aj pripojených pneumatických ciest/prvkov neoddelených od zariadenia spätným ventilom.

Údržba sušiča AD


17.15. Vypustenie tlaku zo sušiča

Zariadenie je skonštruované tak, aby sa z neho bezpečne vypustil tlak do 10s po vypnutí kompresora.

V prípade, že nedošlo k automatickému vypusteniu tlaku zo sušiča, je potrebné vypustiť tlak zo zariadenia manuálne.


Mechanické vypustenie tlaku

- Vypnúť kompresor.
- Otvoriť odzdušňovacie zátky na výstupnom module zariadenia (Obr. 30).

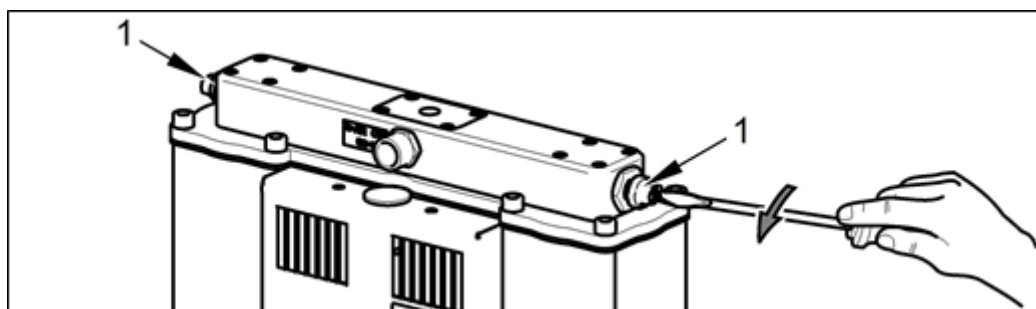

Obr. 30: Vypustenie tlaku z komôr sušiča

- Odpojiť hadičku (2) zo spodnej časti odlučovača kondenzátu (3) (Obr. 31).

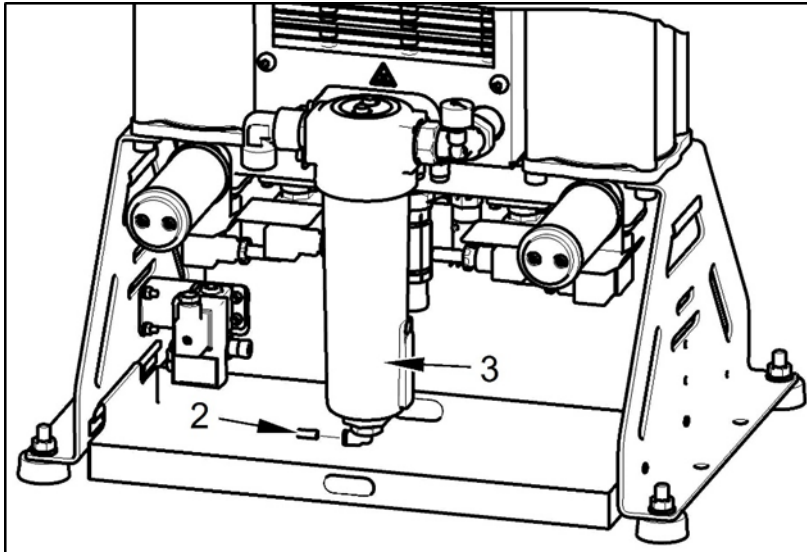

Obr. 31: Vypustenie tlaku z chladiča a odlučovača kondenzátu

Proces manuálneho vypustenia tlaku zo zariadenia je po približne 2 min ukončený.

Pri pravidelnej prevádzke je potrebné po dosiahnutí predpísaného intervalu vymeniť filtre v hornej časti sušiča.


17.16. Výmena vnútorných filtrov sušiča



Nebezpečenstvo úrazu pri práci s pneumatickými časťami pod tlakom.

Pred zásahom do zariadenia je potrebné odpojiť zariadenie od elektrickej siete, odstaviť kompresor a znížiť tlak v zariadení na nulu.

- Vypnúť kompresor.
- Skontrolovať tlak v sušiči.
- Ak je v komorách sušiča tlak postupovať podľa kapitoly 17.15.
- Odskrutkovať 8 x skrutky (1).
- Demontovať výstupný panel (2), na ktorom sú upevnené filtre (3).
- Odskrutkovať znečistené filtre (3) a vymeniť za nové.
- Skontrolovať tesnenie (4) zo spodnej časti výstupného modulu, ak je potrebné, vymeniť za nové.
- Pri montáži postupovať v opačnom poradí.
- Zapnúť kompresor.
- Skontrolovať tesnosť sušiča.

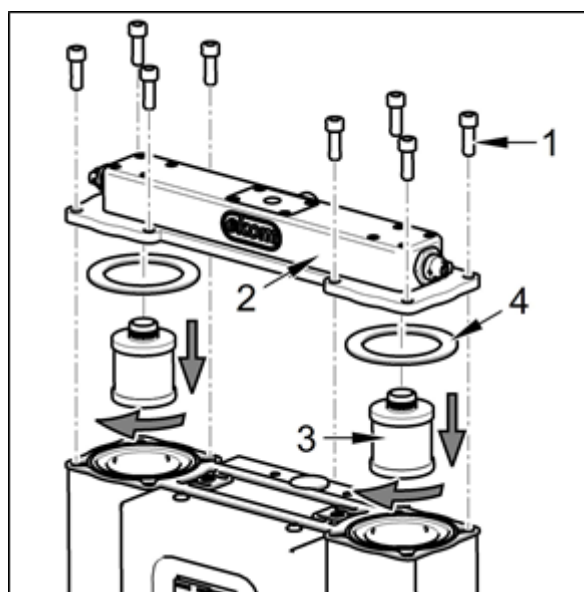


Obr. 32: Výmena vnútorných filtrov

17.17. Výmena kazety s adsorbentom

Pri pravidelnej prevádzke je potrebné

- Vypnúť kompresor.
- Skontrolovať tlak v sušiči.
- Ak je v komorách sušiča tlak postupovať podľa kapitoly 17.15.
- Odskrutkovať 8 x skrutky (1).
- Vybrať výstupný panel (2).
- Vytiahnuť a vymeniť kazety (3) za nové.
- Skontrolovať tesnenie (4) zo spodnej časti výstupného modulu, ak je potrebné, vymeniť za nové.
- Pri montáži postupovať v opačnom poradí.
- Zapnúť kompresor.
- Skontrolovať tesnosť sušiča.


po dosiahnutí predpísaného intervalu vymeniť kazety s adsorbentom.

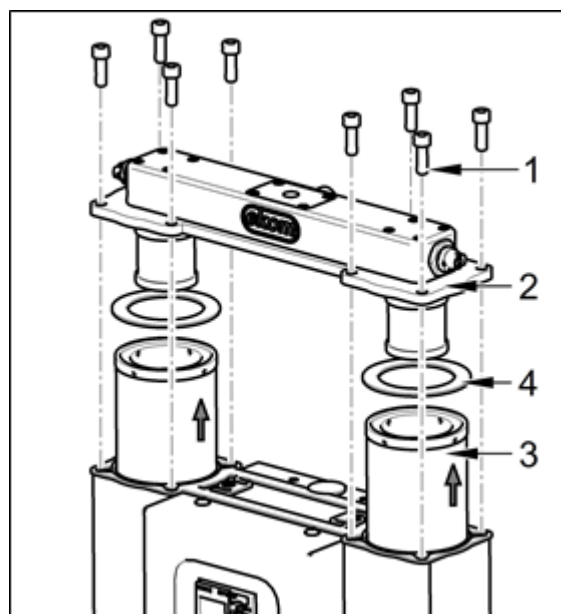

Obr. 33: Výmena kaziet s adsorbentom

17.18. Výmena guľôčky logického ventilu

- Vypnúť kompresor.
- Skontrolovať tlak v sušiči.
- Ak je v komorách sušiča tlak postupovať podľa kapitoly 17.15.
- Odskrutkovať 4 x skrutky (1), demontovať kryt (2).
- Demontovať kryt guľôčky (3).
- Vymeniť guľôčku (4).
- Skontrolovať trysky (5), v prípade potreby vyčistiť.
- Pri montáži postupovať v opačnom poradí.
- Skúška tesnosti a funkčnosti logického ventilu a trysiek – kontrola cyklického prepínania komôr.

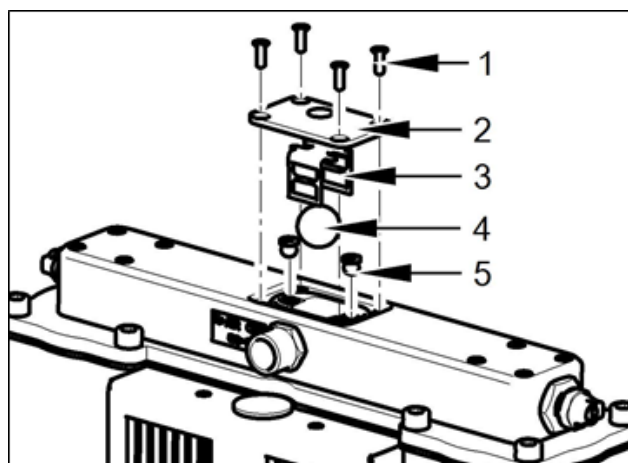

Obr. 34: Výmena guľôčky logického ventilu


17.19. Výmena tlmičov hluku sušiča



Nebezpečenstvo úrazu pri práci s pneumatickými časťami pod tlakom.

Prevádzka zariadenia bez tlmičov je sprevádzaná vysokou hlučnosťou. Výmenu tlmičov je potrebné vykonať pri vypnutom zariadení.

- Odskrutkovať tlmiče hluku (1).
- Naskrutkovať nové tlmiče hluku.

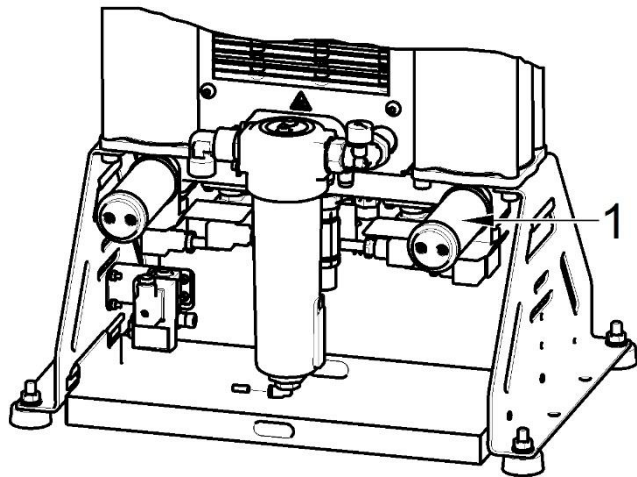

Obr. 35: Výmena tlmičov hluku

17.20. Kontrola chladiča a ventilátora

Aby bolo sušenie účinné, je treba udržiavať celé zariadenie a najmä ventilátor kompresora, ventilátor chladiča a chladič v čistote. Odsať alebo stlačeným vzduchom prefúknuť usadený prach z povrchu chladiacich rebier a ventilátorov.



Nebezpečenstvo úrazu pri práci s pneumatickými časťami pod tlakom.

Pred zásahom do zariadenia je potrebné odpojiť zariadenie od elektrickej siete a znížiť tlak v zariadení a pneumatickom systéme na nulu.

17.21. Výmena solenoidných ventilov




Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Pred zásahom do zariadenia je potrebné vypnúť zdroj stlačeného vzduchu, vypnúť zariadenie a odpojiť ho od elektrickej siete.

Pri pravidelnej prevádzke je potrebné po dosiahnutí predpísaného intervalu vymeniť solenoidné ventily v spodnej časti sušiča.

- Vypnúť kompresor.
- Skontrolovať tlak v sušiči.
- Ak je v komorách sušiča tlak, postupovať podľa kapitoly 17.15.
- Odskrutkovať 1x skrutku z konektora ventilu (1).
- Odpojiť konektor ventilu (1).
- Odskrutkovať 4 x skrutky (2).
- Demontovať solenoidný ventil (3).

- Demontovať tesnenie ventilu (4-1) z telesa. (pozri. Obr. 37)
- Mechanicky očistiť dosadaciu plochu ventilu od nečistôt.
- Mechanicky očistiť skrutky 16x (2) od tesniaceho lepidla.
- Zmontovať solenoidný ventil (pozri. Obr. 37).
- Namontovať nové tesnenie ventilu (4-1).
- Priskrutkovať nový solenoidný ventil pomocou 4 skrutiek (2), na skrutky naniesť lepidlo určené na utesnenie skrutiek (napr. Loctitte 243).
- Pripojiť konektor solenoidného ventilu, priskrutkovať pomocou skrutky.
- Zapnúť kompresor.
- Skontrolovať tesnosť sušiča.

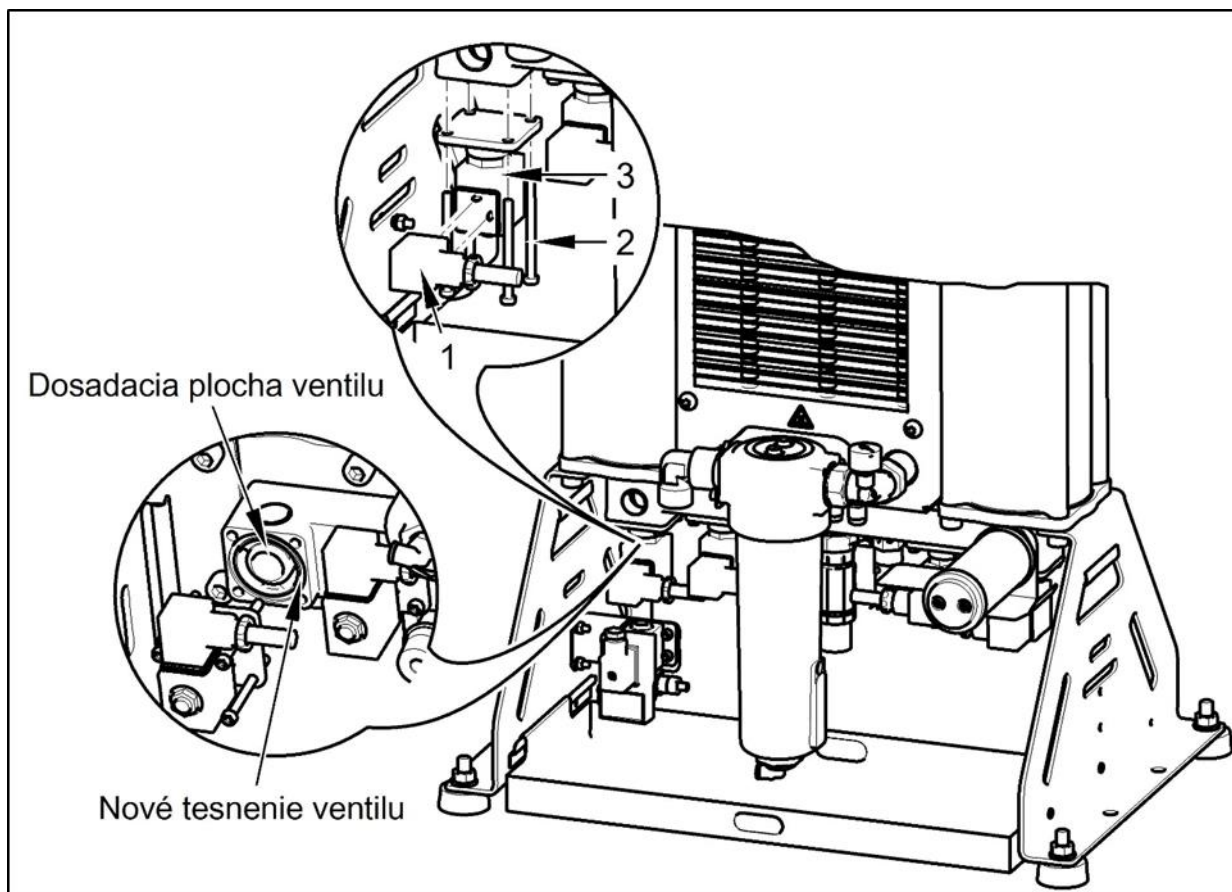


Obr. 36: Výmena solenoidného ventilu

Montáž solenoidného ventilu

Solenoidný ventil sa dodáva ako náhradný diel v demontovanom stave. Pred každou výmenou solenoidného ventilu je nutné nový ventil zmontovať.

- Namontovať cievku ventilu (4-5) na teleso ventilu (4-4) a zaistiť maticou (4-6).
- Vložiť pružinu membrány (4-3) ventilu do membrány (4-2) a následne ich vložiť do zmontovanej cievky a telesa ventilu.
- Tesnenie ventilu (4-1) sa montuje na teleso sušiča.

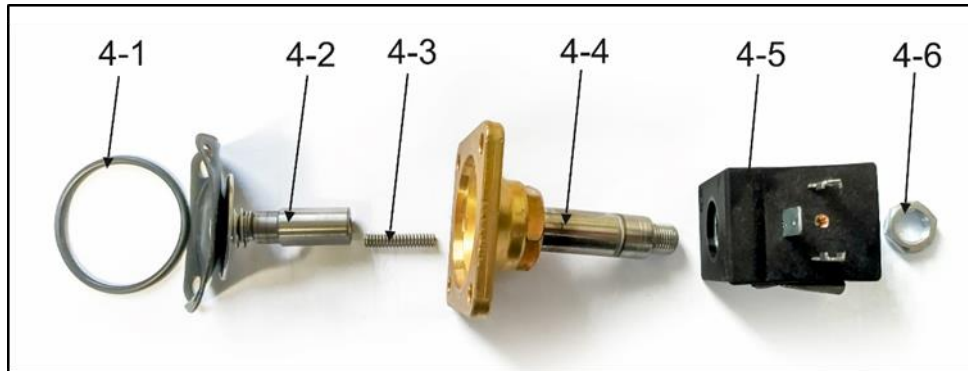

Obr. 37: Montáž solenoidného ventilu

17.22. Pretlakový ventil

Pri zvýšení tlaku v tlakovom obvode kompresora na hodnotu nastaveného otváracieho tlaku začne pretlakový ventil samočinne prepúšťať vzduch zo systému. Po poklese tlaku sa pretlakový ventil uzatvorí.




K zvýšeniu tlaku v tlakovom obvode môže prísť len v dôsledku zväčšenia prietokových odporov pneumatických rozvodov alebo pri poruche sušiča (napr. nefunkčné solenoidné ventily) a preto pri opakovanom otvorení pretlakového ventilu je nevyhnutná kontrola funkcie sušiča, prípadne i jeho oprava !




Na pretlakovom ventile nie je dovolené samovoľne prestavovať otvárací tlak, vždy len po dohode s výrobcom!

Na pretlakovom ventile nesmú byť výstupné otvory uzatvárané alebo nesmie byť obmedzovaný výstup tlakového vzduchu cez ne.

1 Pretlakový ventil kompresora

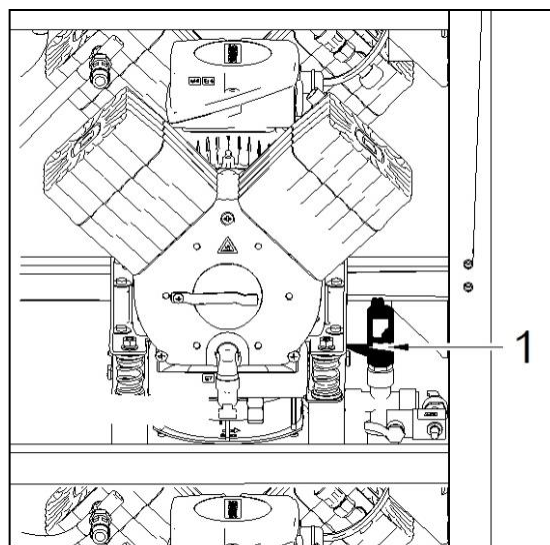

2 Pretlakový ventil sušiča

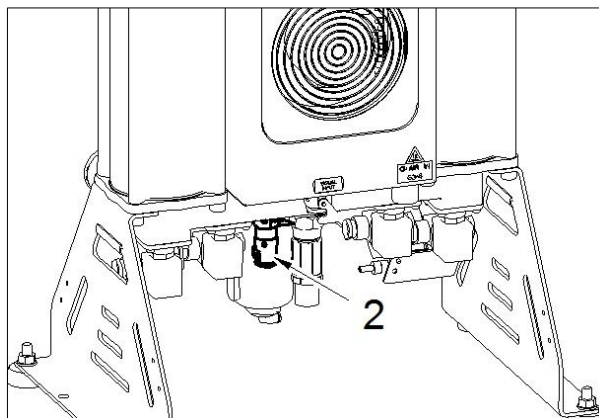

Obr. 38: Pretlakový ventil

18. Odstavenie

V prípade, že sa kompresor nebude dlhší čas používať, odporúča sa vypustiť kondenzát z tlakovej nádoby, z odlučovača kondenzátu a kompresor uviesť do prevádzky asi na 10 minút s otvoreným ventilom na vypúšťanie

kondenzátu na vzdušníku (15) (Obr. 1). Potom kompresor vypnúť hlavným vypínačom (19) (Obr. 2), uzatvoriť ventil na vypúšťanie kondenzátu a odpojiť zariadenie od elektrickej siete.

19. Likvidácia prístroja

- Odpojiť zariadenie od elektrickej siete.
- Vypustiť tlak vzduchu v tlakovej nádrži otvorením ventilu na vypúšťanie kondenzátu (15) (Obr. 1).
- Zariadenie zlikvidovať podľa miestne platných predpisov.
- Triedenie a likvidáciu odpadu zadať špecializovanej organizácii.
- Časti výrobku po skončení jeho životnosti nemajú negatívny vplyv na životné prostredie.

VYHLÁDÁVANIE PORÚCH A ICH ODSTRÁNENIE

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Pred zásahom do zariadenia je nutné odpojiť ho z elektrickej siete (vytiahnúť sieťovú zástrčku).



Nebezpečenstvo úrazu pri práci s pneumatickými časťami pod tlakom.

Pred zásahom do zariadenia je potrebné znížiť tlak vo vzdušníku a v pneumatickom systéme na nulu.



Činnosti súvisiace s odstraňovaním porúch smie vykonávať len kvalifikovaný odborník servisnej služby.



Nebezpečenstvo nebezpečného nárastu tlaku pri poškodení poistného ventilu.

Poistný ventil sa nesmie prestavovať.

| Porucha | Možná príčina | Spôsob odstránenia |
|--|---|--|
| Kompresor sa nerozbíha | Chýba sieťové napätie | Vypnutý hlavný istič v rozvode |
| | Prerušený prívod elektrickej energie | Kontrola napätia v sieti |
| | | Uvoľnená svorka v rozvodnej skrinke - dotiahnuť |
| Nefunkčný tlakový snímač | Kontrola hlavnej elektrickej prípojky - poškodenú vymeniť | Prekontrolovať svorky a funkciu tlakového snímača - poškodený vymeniť |
| | | Kontrola napätia v sieti |
| Niektorý z agregátov sa nerozbíha (svieti svetelná signalizácia) | Prerušený prívod elektrickej energie k motoru | Kontrola funkcie stykača, tepelného relé - poškodené vymeniť |
| | | Uvoľnené svorky na svorkovnici motora - svorky dotiahnuť, poškodené, ulomené vymeniť |
| | | Motor vymeniť/ znížiť teplotu okolia |
| | Prerušené vinutie motora, poškodená /rozpojená tepelná ochrana/ vysoká teplota okolia | Poškodené časti vymeniť |
| | Zadretý piest alebo iná pohyblivá časť (mechanické poškodenie pohyblivých častí) | Skontrolovať funkčnosť jednotky, prítomnosť softwaru – poškodenú vymeniť, resp. nahráť program |
| Porucha riadiacej jednotky | Skontrolovať prepojenie – poškodené vymeniť | |
| LED indikácia RUN / STOP nesvieti na zeleno | Prerušený prepoj medzi riadiacou jednotkou a rozširujúcim modulom | Kontrola napätia v sieti |
| | Prerušený prívod elektrickej energie | Uvoľnená svorka v rozvodnej skrinke - dotiahnuť |
| | | Kontrola hlavnej elektrickej prípojky - poškodenú vymeniť |
| | Chýba sieťové napätie | Vypnutý hlavný istič v rozvode |
| Porucha riadiacej jednotky alebo rozširujúceho modulu | Nefunkčnú jednotku alebo modul vymeniť | |

| | | |
|--|---|--|
| Agregáty sa spínajú často aj bez odberu vzduchu | Únik vzduchu z pneumatického rozvodu | Kontrola pneumatického rozvodu – uvoľnený spoj utesniť |
| | Netesnosť spätných ventilov | Spätné ventily odskúšať a prečistiť- poškodený vymeniť |
| | Po skončení regenerácie únik cez solenoidné ventily | Vyčistiť spätný ventil- poškodený vymeniť |
| | Netesnosť tlakového snímača a poistného ventilu | Preskúšať funkčnosť, vyčistiť, – poškodené vymeniť |
| Výkonnosť niektorých agregátov je znížená, cyklus chodu sa predlžuje | Netesnosti na agregáte | Kontrola tesnosti spojov agregátu – uvoľnený spoj utesniť |
| | Opotrebené piestne krúžky | Opotrebený piest vymeniť |
| | Poškodené tesnenie medzi hlavou valca a ventilovou doskou | Vymeniť tesnenie,- dotiahnuť |
| | Znečistený vstupný filter | Znečistený filter nahradiť novým |
| Niektorý z agregátov je hlučný (klepanie, kovové zvuky) | Poškodené ložisko motora | Poškodené ložisko vymeniť |
| | Poškodené ložisko čapu piesta, ojnice | Poškodený piest vymeniť |
| | Uvoľnená (prasknutá) gumová pružina závesu | Poškodenú pružinu nahradiť novou |
| Vysoká okolitá teplota vzduchu vypínanie kompresorov v radoch nad sebou (prehrievanie) | Nedostatočné odvetranie miestnosti s kompresorom | Zabezpečiť vhodné podmienky okolia |
| | Nepracujú chladiace ventilátory agregátov, chladiča a skrinky | Chybné ventilátory- vymeniť |
| | | Chybný teplotný spínač- vymeniť |
| Zhoršené sušenie – vysoký tlakový rosný bod (vo vzduchu sa objavuje kondenzát) | Nízky prevádzkový tlak | Zmenšiť odber vzduchu, skontrolovať výkonnosť zdroja stlačeného vzduchu, odstrániť prípadné netesnosti v rozvode |
| | Nefunkčný regeneračný elektromagnetický ventil | Skontrolovať funkčnosť cievky, v prípade poškodenia vymeniť |
| | Upchatá tryska regeneračného vzduchu | Trysku vyčistiť, prípadne vymeniť (pozri údržba výrobku) |
| | Nefunkčné ventilátory chladiča | Preveriť prívod elektrickej energie k ventilátorom Poškodený ventilátor vymeniť |
| | Znečistený chladič | Skontrolovať stav chladiča, v prípade znečistenia vyčistiť |
| Zvýšená hlučnosť sušiča | Upchaté tlmiče hluku na výstupe regeneračných ventilov | Skontrolovať stav tlmičov. V prípade veľkého prietokového odporu alebo výraznom znečistení vyčistiť, prípadne tlmiče vymeniť. |
| | Poškodený ventilátor | Poškodený ventilátor vymeniť |
| | Poškodený tlmič hluku | Tlmič hluku vymeniť |
| Únik vzduchu cez prepúšťací ventil na vstupe sušiča | Únik vzduchu cez prepúšťací ventil na vstupe sušiča | Skontrolovať pripojenie sušiča do elektrickej siete a zapojenie sušiča, skontrolovať činnosť sušiča, skontrolovať pracovný tlak sušiča, chybné komponenty vymeniť. |
| | Vysoký pracovný tlak kompresora | Skontrolovať nastavenie pracovného tlaku kompresora |
| | Nefunkčné vstupné elektromagnetické ventily sušiča | Skontrolovať funkčnosť cievky, v prípade poškodenia vymeniť |
| Vysoký tlak v zariadení z dôvodu nadmerne zanesených filtrov | Skontrolovať stav ventilu - ventil vyčistiť, pri pretrvávajúcich problémoch vymeniť | |
| | Skontrolovať stav vnútorných filtrov aj doplnkových filtračných súprav. | |

Znečistené filtračné vložky vyčistiť, prípadne vymeniť.

Po odstránení poruchy a po spätnej montáži sušiča je potrebné vypustiť zo vzdušníkov zachytený kondenzát, vzdušník vysušiť a vykonať regeneráciu sušiča najlepšie nepretržitým chodom kompresora pri tlaku okolo 7,0 bar po dobu aspoň 1 hodiny a vykonať kontrolu sušenia vzduchu.



Na zabezpečenie ochrany pripojeného zariadenia pred poškodením je potrebné skontrolovať vlhkosť vypúšťaného vzduchu zo vzdušníka (pozri kap. technické údaje).

20. INFORMÁCIE O OPRAVÁRENSKEJ SLUŽBE

Záručné a mimozáručné opravy zabezpečuje výrobca alebo organizácie a opravárenské osoby, o ktorých informuje dodávateľ.

Výrobca si vyhradzuje právo vykonať na výrobku zmeny, ktoré však neovplyvnia podstatné vlastnosti prístroja.

Upozornenie.

PRÍLOHA

21. PARAMETRE MAPOVANIA

| Parameter VM Mapping | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|-------|---------|--|--|
| ID | Block | Parameter | Type | Address | | |
| 1 | C019 HOURS RUN [Hours Counter] | OT - hour:minute | DWord | 0 | | |
| 2 | SF018 PRESSURE [Mathematic instruction] | Aq amplified | Word | 4 | | |
| 3 | SF023 TEMP_OUT [Analog Amplifier] | Ax, amplified | Word | 6 | | |
| 4 | SF052 TEMP_IN [Analog Amplifier] | Ax, amplified | Word | 8 | | |
| 5 | C019 HOURS RUN [Hours Counter] | MN - hour:minute | DWord | 10 | | |
| 6 | C037 COUNTER_MN [Up/Down counter] | Counter | DWord | 14 | | |
| 7 | SF025 MAX_TEMP_OUT [Max/Min] | Maximum value | Word | 26 | | |
| 8 | SF050 MAZ_TEMP+IN [Max/Min] | Maximum value | Word | 28 | | |
| 9 | C038 TOTAL HOURS [Hours Counter] | OT - hour:minute | DWord | 30 | | |
| 10 | C091 HIGH CONSUMP [Up/Down counter] | Counter | DWord | 34 | | |
| 11 | C095 FAULT M1 [Up/Down counter] | Counter | DWord | 38 | | |
| 12 | C096 FAULT M2 [Up/Down counter] | Counter | DWord | 42 | | |
| 13 | C099 FAULT M3 [Up/Down counter] | Counter | DWord | 46 | | |
| 14 | C098 FAULT M4 [Up/Down counter] | Counter | DWord | 50 | | |
| 15 | C100 FAULT M5 [Up/Down counter] | Counter | DWord | 54 | | |
| 16 | C101 FAULT M6 [Up/Down counter] | Counter | DWord | 58 | | |
| 17 | C041 SWITCH MOTOR [Up/Down counter] | Counter | DWord | 62 | | |

| | | | | | |
|----------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| Creator: | Ing. Václav Milan | Project: | DK50 Bx4VRT SM 70M or NDW/ | Customer: | |
| Checked: | Ing. Miroslav Jozef | Installation: | 9x4VRTM_COM1_VT_000_090218 lid | Diagram No.: | 42-A-4-39 |
| Date: | 5/23/17 3:33 PM (Z/9/18 11:17 AM) | File: | | Page: | 1/2 |

Parameter VM Mapping

| ID | Block | Parameter | Type | Address |
|----|-------------------------------------|-----------|-------|---------|
| 18 | C045 SWITCH FAN [Up/Down counter] | Counter | DWord | 70 |
| 19 | C111 MN NDM COUNT [Up/Down counter] | Counter | DWord | 74 |
| 20 | C130 FAULT M7 [Up/Down counter] | Counter | DWord | 78 |
| 21 | C119 FAULT M8 [Up/Down counter] | Counter | DWord | 82 |
| 22 | C088 FAULT M9 [Up/Down counter] | Counter | DWord | 86 |

| | | | |
|----------|---------------------------------|------------------------------|-------------|
| Creator: | Ing. Václav Mlhan | Project: | Customer: |
| Checked: | Ing. Miroslav Jozet | Installation: | Diagram No. |
| Date: | 5/23/17 3:33 PM/2/8/18 11:17 AM | File: | Page: |
| | EKOM spol. s. o. | DK50 8x4VRTSM /OML or NDM/ | 4ZA-139 |
| | | 9x4VRTM_OML_V1.00_090218.lid | 2 / 2 |

22. ZÁZNAM O INŠTALÁCII

| | | | |
|--|---|--|---|
| 1. Výrobok: (typ) DK50 4x4VRT/M DK50 6x4VRT/M DK50 4x4VRTS/M DK50 6x4VRTS/M | | 2. Výrobné číslo: | |
| 3.1. Názov užívateľa: | | | |
| 3.2. Adresa inštalácie: | | | |
| 4. Zariadenia pripojené ku kompresoru: | | | |
| 5. Inštalácia / Uvedenie do prevádzky: | | 6. Obsah zaučenia obsluhy: | |
| Kontrola úplnosti výrobku ** | A | Popis výrobku a popis funkcie** | A |
| | N | | N |
| Kontrola úplnosti dokumentácie ** | A | Obsluha výrobku : zapnúť /vypnúť, ovládacie prvky, postupy ovládania, údaje na zobrazovacom paneli, alarmy, činnosť pri alarmoch** | A |
| | N | | N |
| Inštalácia/pripojenie k zariadeniu ** | A | Údržba výrobku : intervaly údržby, postup pri údržbe, servisné intervaly, činnosť obsluhy** | A |
| | N | | N |
| Funkčná skúška ** | A | Bezpečnostné opatrenia, upozornenia – ich význam a dodržiavanie ** | A |
| | N | | N |
| Poznámky: | | | |
| 7. Obsluha poučená o bezpečnostných opatreniach, prevádzke a údržbe : | | | |
| Meno : | | Podpis : | |
| Meno : | | Podpis : | |
| Meno : | | Podpis : | |
| 8. Inštaláciu a poučenie vykonal: Meno/Priezvisko | | Podpis: | |
| Firma: | | Adresa: | |
| Telefón: | | | |
| E-mail : | | Dátum: | |
| 9. Distribútor: | | | |
| Firma: | | Adresa: | |
| Kontaktná osoba : | | | |
| Telefón: | | E-mail : | |

** v bodoch 5 a 6 označiť "X" (A - áno /N - nie). Pozorovania k bodom 5 a 6 zapísať do časti „Poznámky“.



DK50 4X4VRT/M

DK50 6X4VRT/M

🏠 EKOM spol. s r.o.
Priemyselná 5031/18, 921 01 PIEŠŤANY
Slovak Republic
tel.: +421 33 7967 211, fax: +421 33 7967 223
e-mail: ekom@ekom.sk, www.ekom.sk
NP-DK50-Nx4VRTM-AD-A-SK-10_06-2024
112000555-0006

www.ekom.sk